

参 考 資 料 一 覧

- 資料① 対象施設一覧表、生徒数、学級数、学校職員数
- 資料② 航空写真、現況写真
- 資料③ 配置図、平面図（学校施設台帳より）
- 資料④ 既存図面目録（建設当初の図面）
- 資料⑤ 劣化状況調査報告書（令和6年度）
- 資料⑥ アスベスト調査 部材リスト(案)

■対象施設一覧表

資料①

< 建築関連 >

建物区分	校舎			屋内 運動場	武道場		付帯施設		
	特別教室 ・管理棟		普通教室棟		武道場	部室	トイレ	倉庫	受水槽・ ポンプ室
建築年月	S61. 7	H2. 3	S61. 7	S61. 9	S62. 12	H11. 3	S61. 11	S61. 9	S61. 7
階 数	地上3階	1階増築	地上3階	地上2階	地上2階	1階増築	地上1階	地上1階	地上1階
構 造	RC造	RC造	RC造	RC造、 S造(屋根)	RC造	RC造	RC造	RC造	RC造
圧縮強度 (N/mm2)	45. 6	—	33. 8	35. 5	—	—	—	—	—
中性化深さ (mm)	5	—	13	7	—	—	—	—	—
図面の有無（紙ベース） （建築、電気、機械）	有	有	有	有	有	無	無	有	有
棟番号	①-1	①-2	⑤	②-1～3	④-1	④-2	③	⑥	—
延べ床面積（文科省）	3, 308	153	2, 744	1, 509	350	263	34	46	—
延べ床面積 （建築基準法）	3, 307	143	2, 744	1, 794	362	263	34	46	15
	6, 194				625				
合 計	8, 708								

< 外構関連 >

敷地面積 (整備済)	17, 661	※全敷地としてはのり面など未整備部分がある
主な外構施設	グラウンド、防球ネット、テニスコート (2 面)、中庭、校門、広場、駐車場、ゴミ置き場	

< 補足説明 >

- ①「建築年月、棟番号、延べ床面積 (文科省)」は学校施設台帳を参照している。
- ②「圧縮強度、中性化深さ」は令和2年度に策定した「豊見城市立学校施設長寿命化計画」において、躯体の健全性 (圧縮強度、中性化深さ) の簡易調査 (各棟 1 ヲ所のコンクリートコア採取) による調査結果とする。
- ③「図面の有無」について、建設当初の図面のため、建設後の維持管理における改修履歴は反映されていない。
- ④「図面の有無」について、全体配置図、校舎 (一般図 1 ～ 3 階平面図) のみ C A D データ (JWW) が有る。
- ⑤ すべての建物において構造計算書は無い。
- ⑥ 既設汚水は、学校敷地外の合併浄化槽 (昭和61年建設) に接続されている。また、接道道路 (市道14号線) に公共下水道は現時点で整備されていない。
- ⑦ 既設のキュービクルは屋外型が設置されている。
- ⑧ 耐力度調査は4棟を対象とする。※校舎 (特別教室・管理棟)、校舎 (普通教室棟)、屋内運動場、武道場

■生徒数、学級数、学校職員数 ※令和6年度現在

学年 (中学生)	1年	2年	3年	特別支援
生徒数	178	174	174	23
学級数	5	5	5	4

・学校職員数

校長	教頭	教諭	その他
1	1	37	14

・伊良波中学校区 小学校の生徒数 (将来の伊良波中学校生徒数の推計)

学年 (小学校)	1年	2年	3年	4年	5年	6年	特別支援
伊良波小学校	68	70	79	84	85	92	22
座安小学校	73	72	78	80	74	73	28
合計	141	142	157	164	159	165	50

■ 伊良波中学校 航空写真





※各自「Google Earth」により3Dモデルを確認することを推奨する。

■ 伊良波中学校 現況写真

校 舎

普通教室

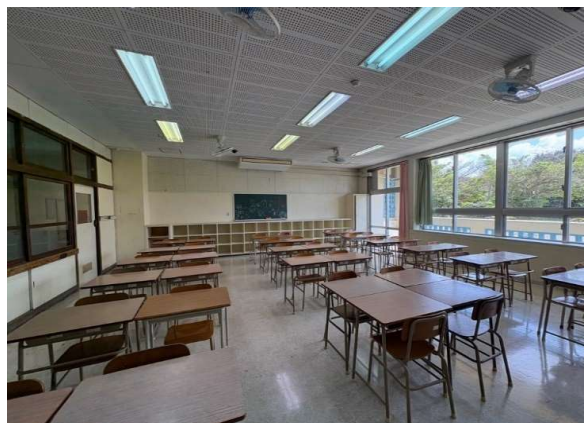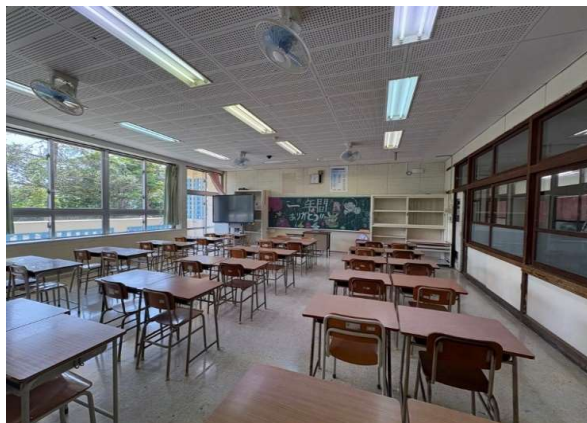

理科教室



音楽教室





校 舎


美術教室



技術教室

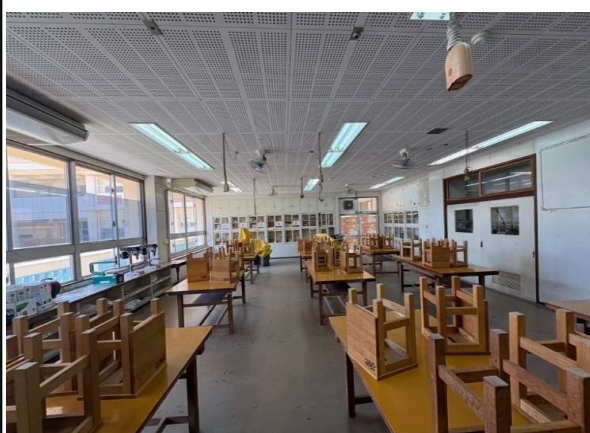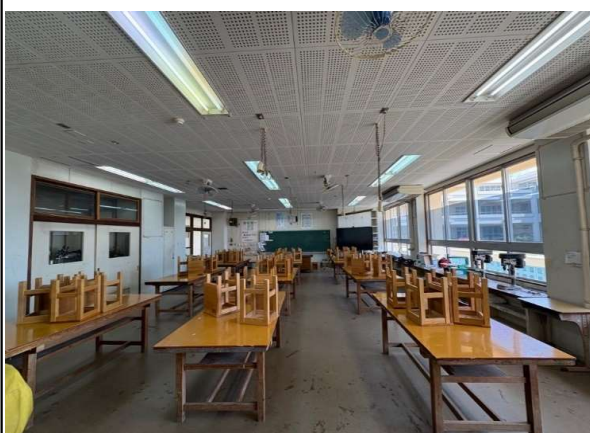

家庭科教室（被服室）

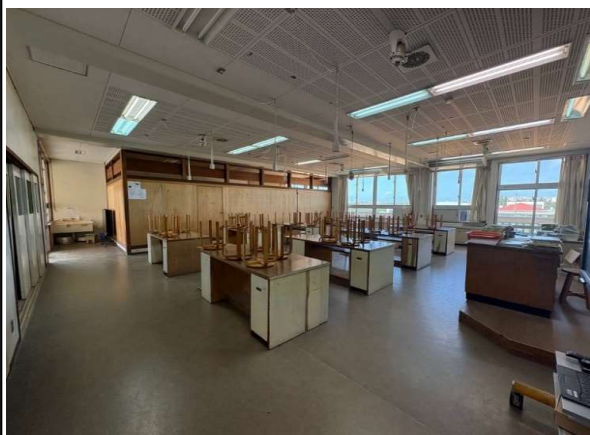


家庭科教室（調理室）




校 舎


図書室

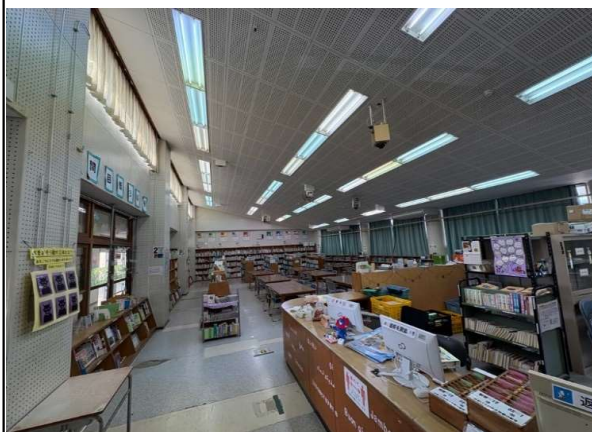


旧第2音楽教室（余裕教室）

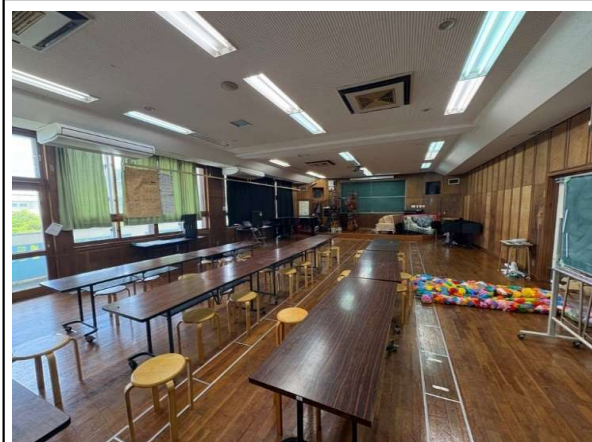

職員室

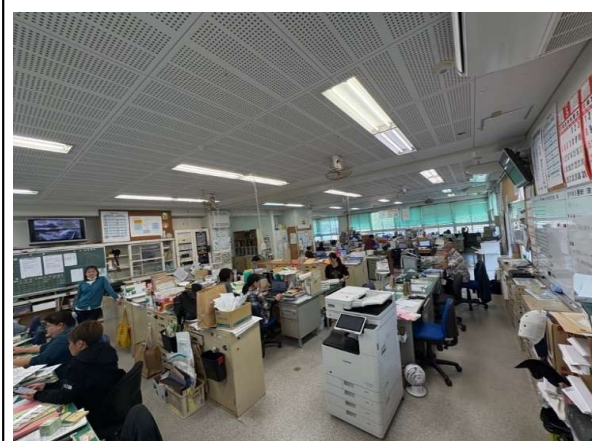

事務室

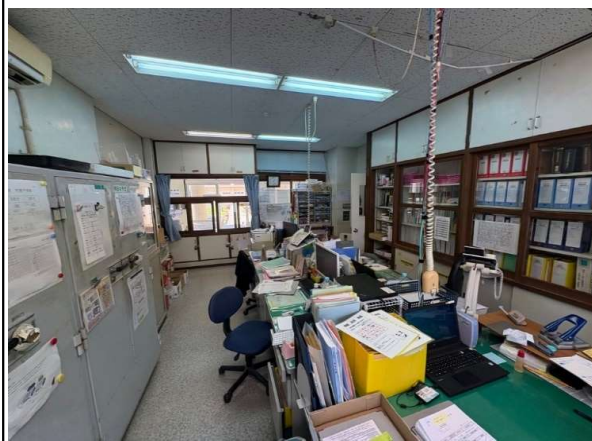

校 舎


校長室



保健室




教育相談室

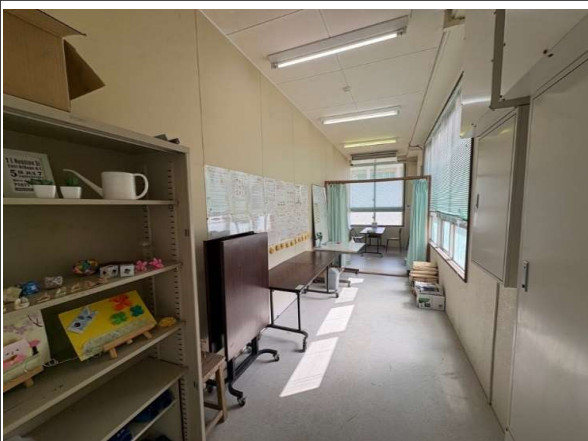

印刷室




昇降口


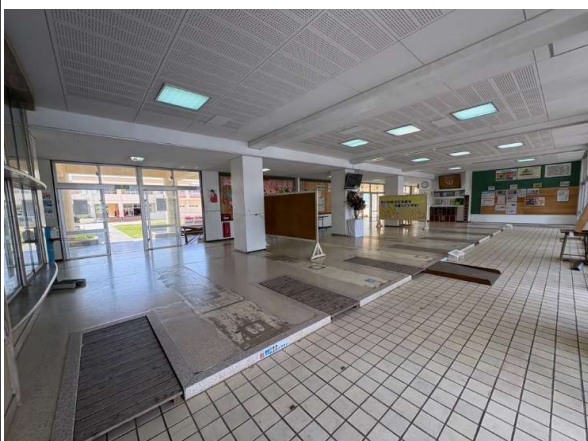


校舎

トイレ

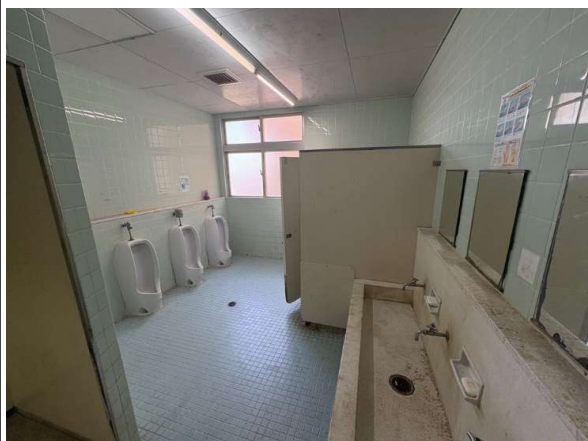

廊下、階段

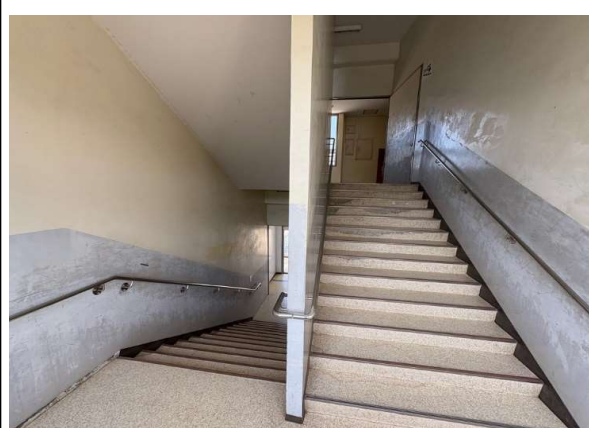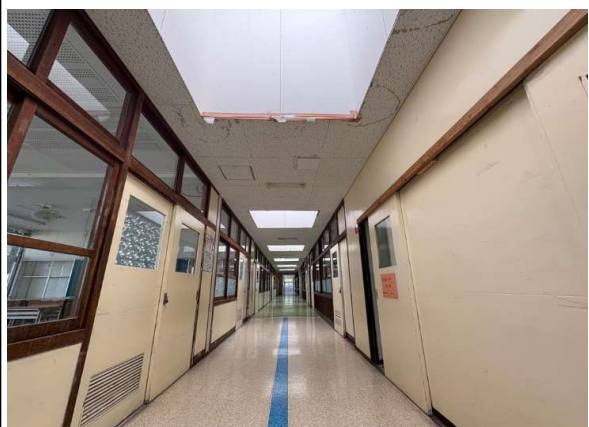



校舎

テラス





屋内運動場

アリーナ

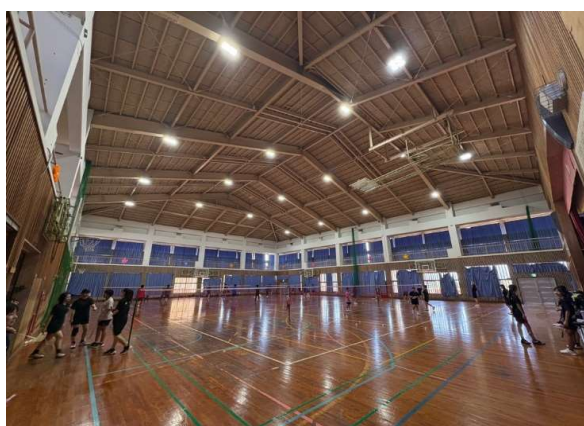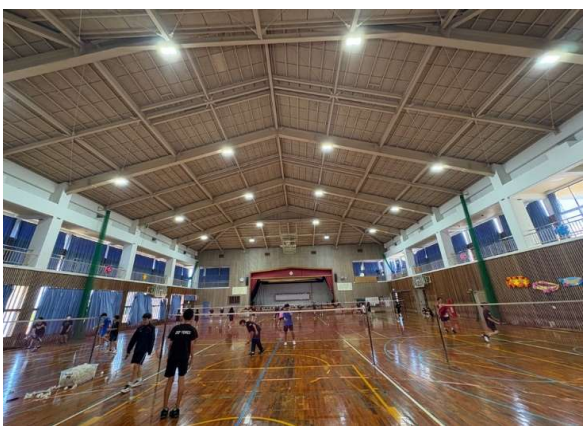

ステージ

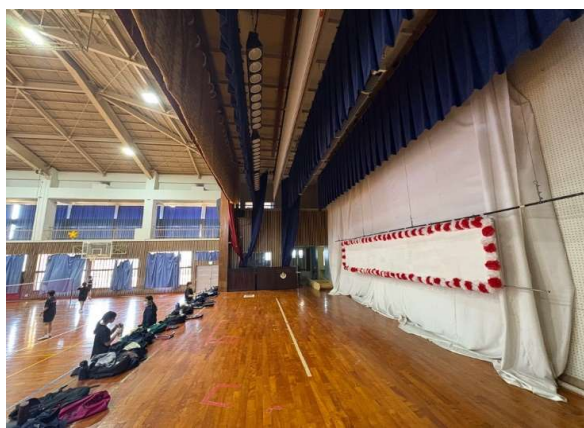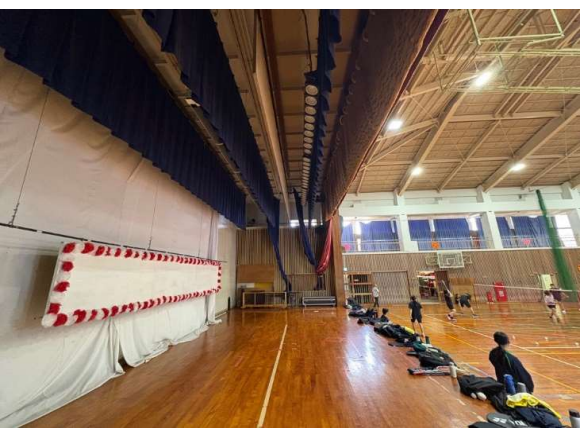

教官室



武道場

武道場



部室（1階ピロティーに増築）



付帯施設

倉庫（グラウンド）



トイレ（グラウンド）



受水槽・ポンプ室



キュービクル（屋外型）



建物外観

校舎（北側 グランド側）



校舎（東側 校門側）



校舎（南側 ふれあい広場側）



校舎（西側 中庭側）



屋内運動場



武道場




外 構

グラウンド



テニスコート（2面）

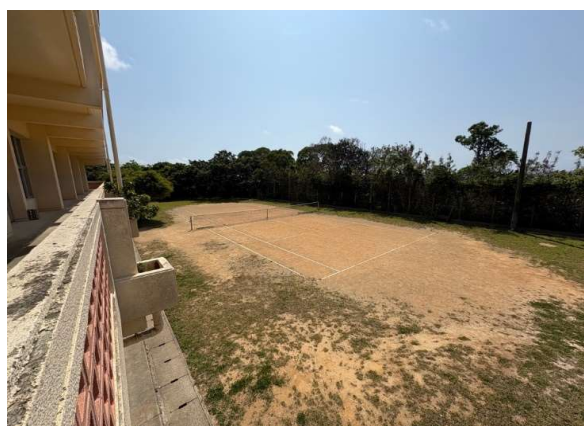

中庭



校門



ふれあい広場



外 構

ゴミ置き場



駐車場



令和6年度

凡 例

建 物

⑦ 未とりこわし建物

◎ 危險建物

④ 借用建物


①一時使用建物

◎ 正門・通用門

④ 合併処理場

⑤ 受電設備

資料③




(北に矢印を付す)

(令和6年度)

平面図

縮尺



学校名

伊良波中学校

調査番号


(都道府県)
4 7

(市町村)
2 1 2

(学 校)
3 6 5 6

整理番号

資料③

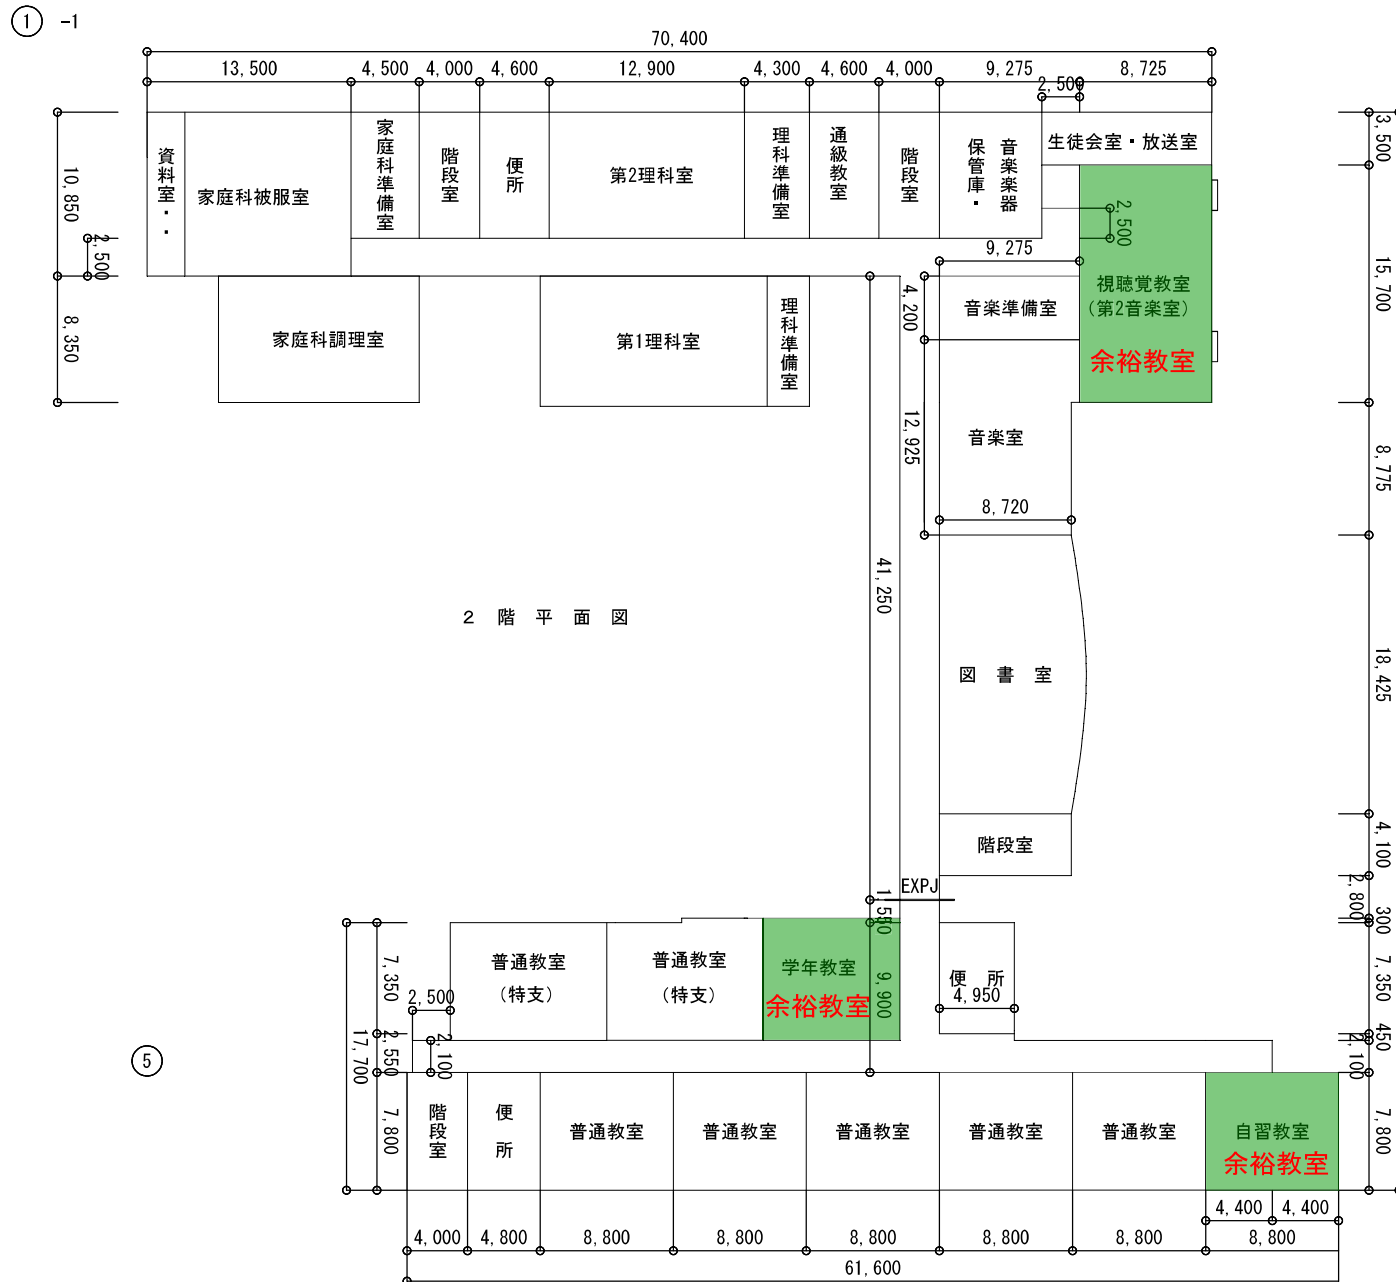

2 階 平 面 図

■令和7年度 特別支援教室（予定）

- ・情緒障がい：4クラス
- ・知的障がい：1クラス
- ・視覚障がい(弱視)：1クラス

※特別支援教室の生徒数は
8人が定員数

< 凡例 >

余裕教室


現在利用しているが、
工事の影響等で
当該教室が無い状況でも、
学校運営が可能な教室

学校への簡易ヒアリング
を示すものであり、
再度、確認・調整を要する。

(令和6年度)

平面図

縮尺



学校名

伊良波中学校

調査番号


(都道府県) 4 7

(市町村) 2 1 2


(学 校) 3 6 5 6

整理番号


資料③

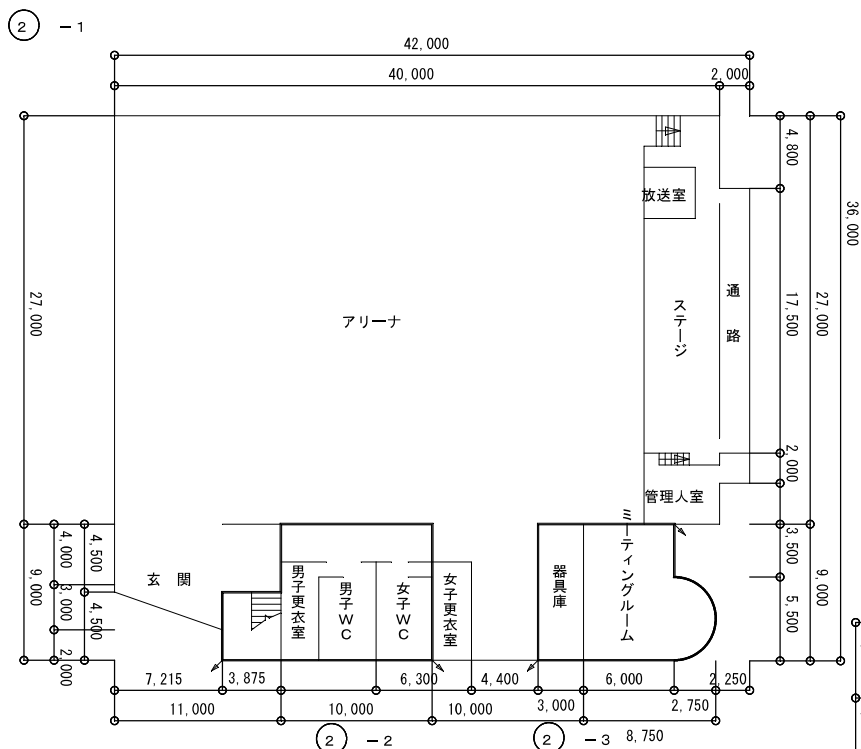


1階平面図

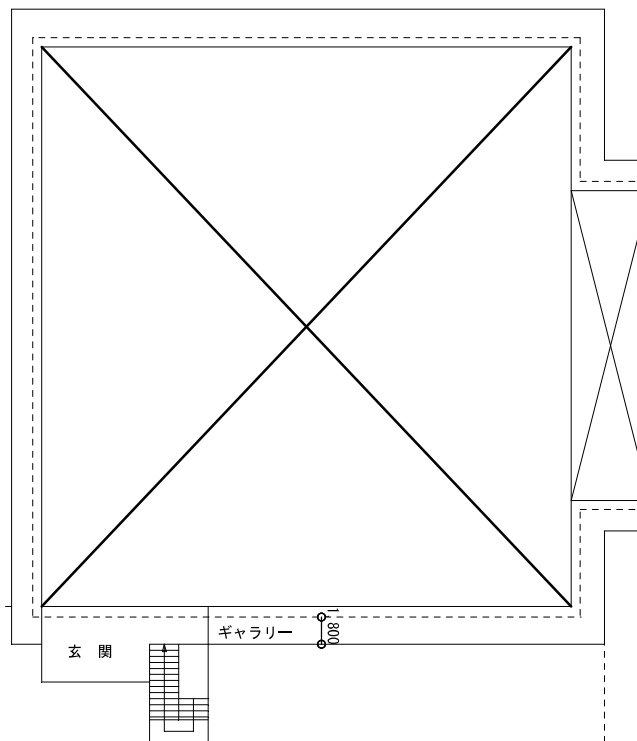



2階平面図

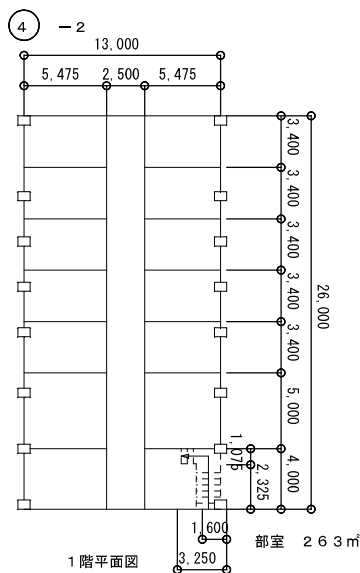

1階平面図

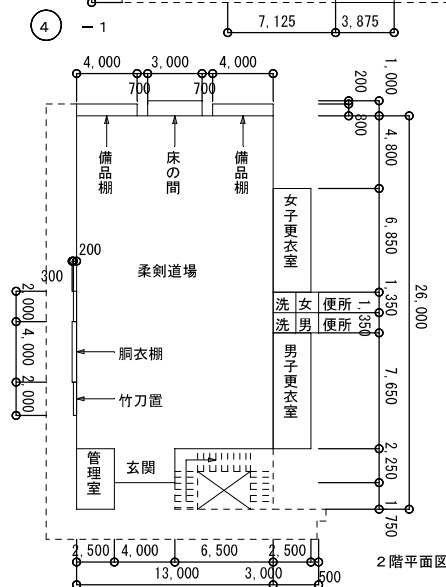

2階平面図

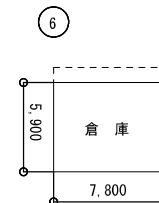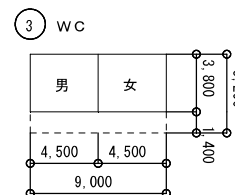

柔剣道場 362㎡
クラブハウス 200㎡

■既存図面目録

資料④

【校舎】建築（意匠）

番号	図面名称
A-1	特記仕様書
A-2	特記仕様書
A-3	附近見取図 配置図
A-4	1.2.3階 面積図 面積表
A-5	案内仕上表
A-6	案内仕上表 外部仕上表
A-7	1階 平面図
A-8	2階 平面図
A-9	3階 平面図
A-10	屋根伏図
A-11	立面図
A-12	基本断面図
A-13	(D) 矩計図
A-14	(E) 矩計図
A-15	(F) 矩計図
A-16	(H) 矩計図
A-17	断面詳細図
A-18	外階段 平面 断面詳細図
A-19	Aー階段 平面詳細図
A-20	Cー階段 平面詳細図
A-21	Dー階段 平面詳細図
A-22	平面詳細図
A-23	室内展開図
A-24	平面詳細図
A-25	室内展開図
A-26	欄 詳 細 図
A-27	平面詳細図
A-28	欄 詳 細 図
A-29	平面詳細図
A-30	平面詳細図
A-31	断面詳細図、欄詳細図
A-32	平面詳細図
A-33	欄 詳 細 図
A-34	平面詳細図
A-35	欄 詳 細 図
A-36	平面詳細図
A-37	欄 詳 細 図
A-38	平面詳細図
A-39	平面詳細図
A-40	平面詳細図
A-41	平面詳細図
A-42	欄 詳 細 図
A-43	平面詳細図
A-44	室内展開図、欄詳細図
A-45	平面詳細図
A-46	断面詳細図、欄詳細図
A-47	平面詳細図
A-48	室内展開図
A-49	断面詳細図
A-50	詳 細 図
A-51	平面詳細図、欄詳細図
A-52	平面詳細図
A-53	室内展開図
A-54	平面詳細図
A-55	欄 詳 細 図
A-56	平面詳細図
A-57	室内展開図、欄詳細図
A-58	平面詳細図
A-59	欄 詳 細 図
A-60	平面詳細図
A-61	平面詳細図
A-62	平面詳細図
A-63	欄 詳 細 図
A-64	断面詳細図
A-65	断面詳細図
A-66	平面詳細図
A-67	平面詳細図
A-68	平面詳細図
A-69	平面詳細図
A-70	1.F 天井伏図
A-71	2.F 天井伏図
A-72	3.F 天井伏図
A-73	1階 金属製建具
A-74	2階 金属製建具
A-75	3階 金属製建具
A-76	金属製建具(1)
A-77	金属製建具(2)
A-78	金属製建具(3)
A-79	金属製建具(4)
A-80	1階 木製建具
A-81	2階 木製建具
A-82	3階 木製建具
A-83	木製建具(1)
A-84	木製建具(2)
A-85	木製建具(3)
A-86	木製建具(4)
A-87	平面詳細図、断面詳細図
A-88	FXP.J 断面詳細図
A-89	平面詳細図
A-90	外溝配置図
A-91	外溝平面図
A-92	平面詳細図、断面詳細図
A-93	平面詳細図
A-94	標準断面詳細図、外溝工事
A-95	平面詳細図、立面図
A-96	断面詳細図

【校舎】建築（構造）

番号	図面名称
S-1	配筋標準図
S-2	配筋標準図
S-3	配筋標準図
S-4	基礎伏図
S-5	2階 梁伏図
S-6	3階 梁伏図
S-7	R階梁伏図
S-8	軸 組 図
S-9	軸 組 図
S-10	軸 組 図
S-11	地中梁断面リスト・基礎リスト
S-12	地中梁断面リスト・基礎リスト
S-13	1階 柱 断面リスト
S-14	1階 柱 断面リスト
S-15	大梁 小断面リスト
S-16	大梁 小断面リスト
S-17	スラブ配筋図
S-18	スラブ配筋図
S-19	ラーメン図
S-20	ラーメン図
S-21	通り ラーメン図
S-22	通り ラーメン図
S-23	屋内階段断面配筋図
S-24	外階段断面配筋図
S-25	受水槽配筋図
S-26	スラブ配筋図

【校舎】電気、機械

番号	図面名称
E-1	仕様書(電気設備)
E-2	外部配線図
E-3	電灯・動力幹線設備系統図
E-4	自動火災報知設備系統図
E-5	放送及び時計設備系統図
E-6	テレビ共聴設備、電話配線設備系統図
E-7	分電盤負荷表
E-8	分電盤負荷表
E-9	分電盤負荷表
E-10	照明器具安図及び分電盤負荷表
E-11	受変電設備単線接続図
E-12	高圧引込契約図及びパンホール詳細図
E-13	キュービクル基礎及びフェンス詳細図
E-14	安図及び仕様
E-15	電灯動力幹線及びコンセント設備図
E-16	電灯動力幹線及びコンセント設備図
E-17	電灯動力幹線及びコンセント設備図
E-18	電灯設備平面図
E-19	電灯設備平面図
E-20	電灯設備平面図
E-21	電灯設備平面図
E-22	弱電設備平面図
E-23	弱電設備平面図
E-24	弱電設備平面図
E-25	弱電設備平面図
E-26	弱電設備平面図
E-27	弱電設備平面図
E-28	弱電設備平面図

番号	図面名称
M-1	仕様書(機械設備)
M-2	配置図 案内図
M-3	1階 平面図
M-4	2階 平面図
M-5	3階 平面図
M-6	屋上平面図
M-7	給水・ガス 系統図
M-8	便所平面詳細図
M-9	1.2.3階 便所平面詳細図
M-10	1.2.3階 便所詳細図
M-11	詳 細 図
M-12	詳 細 図
M-13	詳 細 図
M-14	詳 細 図
M-15	詳 細 図
M-16	詳 細 図
M-17	ポンプ室詳細図
M-18	詳 細 図
M-19	消火系統図
M-20	空調換気機器表
M-21	1階 平面図(換気)
M-22	2階 平面図
M-23	3階 平面図
M-24	2階空調、換気詳細図

【校舎】増築教室

番号	図面名称
A-1	平面詳細図、展開図
A-2	天井伏図、建具表、断面詳細図
E-1	電気設備図
E-2	動力配管図
E-3	自動火災報知設備、電話設備

【屋内運動場】建築（意匠）

番号	図面名称
A-1	室内仕上表 外部仕上表
A-2	仕 様 書
A-3	仕 様 書
A-4	仕 様 書
A-5	附近見取図 配置図
A-6	求 積 図
A-7	1階 平面図
A-8	2階 平面図
A-9	屋上平面図
A-10	立面図 1
A-11	立面図 2
A-12	断面図
A-13	KEY・PLAN 詳細図
A-14	矩 計 図 1
A-15	玄関ホール 玄関 玄関ポーチ 平面詳細図
A-16	矩 計 図 2
A-17	矩 計 図 3
A-18	矩 計 図 4
A-19	放送室 管理入室 ステージ シャワールーム 平面詳細図
A-20	ミーティングルーム 玄関 玄関ホール 平面詳細図
A-21	器具室 平面詳細図
A-22	前室 更衣室 便所
A-23	室内 階段 詳細図
A-24	2階 玄関ホール 玄関 玄関ポーチ 平面詳細図
A-25	詳 細 図
A-26	各部手すり、消火器、消火栓 詳細図
A-27	屋根詳細図
A-28	屋根詳細図
A-29	トップライト 詳細図
A-30	1階 床伏図
A-31	椅子収納 詳細図
A-32	天井伏図
A-33	建具表 KEY・PLAN
A-34	鋼製 建具表
A-35	鋼製 建具表
A-36	鋼製 建具表
A-37	木製 建具表
A-38	外構 配置図
A-39	外部 階段詳細図
A-40	外 構 図
A-41	外構詳細図
A-42	球技器具コート 階地図
A-43	体育用器具用基礎配置図
A-44	バスケット台 詳細図
A-45	ブドウ棚 納帳図

【屋内運動場】建築（構造）

番号	図面名称
S-1	構造標準図
S-2	基礎伏図 2階梁伏図
S-3	R階 梁伏図
S-4	R階 梁伏図(鉄骨)
S-5	柱 配筋図
S-6	基礎 配筋図
S-7	梁 配筋図
S-8	軸 組 図
S-9	X1 X2 X3 通りラーメン配筋図
S-10	X6 通りラーメン配筋図
S-11	Y2 通りラーメン配筋図
S-12	Y5 Y7 通りラーメン 配筋図
S-13	鉄骨詳細図
S-14	鉄骨詳細図
S-15	スラブ配筋図

【屋内運動場】電気、機械

番号	図面名称
E-0	仕様書(電気設備)
E-1	配置図、外部配線図
E-2	電灯・動力幹線系統図
E-3	放送及び時計設備系統図
E-4	自動火災報知設備系統図
E-5	照明器具リスト
E-6	放送及び時計 安図
E-7	証明および非常用照明 1階 平面図
E-8	証明および非常用照明 2階 平面図
E-9	自動火災報知設備 1階 平面図
E-10	自動火災報知設備 2階 平面図

番号	図面名称
M-1	仕様書(機械設備)
M-2	外部配線図、案内図
M-3	1階 平面図
M-4	2階 平面図
M-5	屋上平面図
M-6	便所詳細図

【武道場】建築（意匠）

番号	図面名称
A-1	表 紙
A-2	図面目録
A-3	仕様書(その1)
A-4	仕様書(その2)
A-5	見取図・配置図
A-6	床面積・建築面積算定図(求積表)
A-7	仕 上 表
A-8	1・2階平面図
A-9	屋根図
A-10	立面図
A-11	断面図
A-12	2階平面詳細図
A-13	矩 計 図 1
A-14	詳細図 2・3・4
A-15	詳細図 5・6
A-16	階段詳細図
A-17	展 開 図
A-18	展 開 図
A-19	1・2F 天井伏図
A-20	床 伏 図
A-21	鋼製建具表
A-22	木製建具表
A-23	

【武道場】建築（構造）

番号	図面名称
S-1	構造標準図
S-2	基礎伏図
S-3	2F梁伏図・断面リスト
S-4	R00F 梁伏図・断面リスト
S-5	2F スラブ配筋図
S-6	R00F スラブ配筋図
S-7	階段 配筋図
S-8	Y3通り ラーメン図
S-9	X1通り ラーメン図
S-10	Y1～Y6 通り 軸組図
S-11	X0～X1通り 軸組図
S-12	1F・2F 柱 断面リスト
S-13	ボーリング位置図・推定土層断面図

【武道場】電気、機械

番号	図面名称
E-1	特記仕様書(電気設備)
E-2	配置図・案内図
E-3	照明器具安図・分電盤負荷容量表
E-4	電灯動力幹線系統図
E-5	放送 時計・火報設備系統図
E-6	1F・2F 電気設備平面図
E-7	1F・2F 火報、放送設備平面図

番号	図面名称
M-1	特記仕様書(機械設備)
M-2	配置図・案内図、衛生器具表
M-3	1F・2F 衛生設備平面図
M-4	R00F 衛生設備 平面図 便所平面詳細図
M-5	消火栓配置系統図

【付帯施設】倉庫

番号	図面名称
1	平面図、立面図、断面図(建築、設備図)
2	構造図

劣化状況調査票（外構）

調査者、調査日		R7. 1. 10	学校名	伊良波中学校
---------	--	-----------	-----	--------

番号	調 査 項 目		劣化状況調査結果		
			指摘の有無	写真番号	指摘事項
(1)	地盤	地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況	有 無	24	地盤の陥没
(2)	グラウンド	グラウンドの排水状況や舗装面劣化状況	有 無	9, 12 14, 18	側溝への土の堆積
(3)	敷地内の舗装	敷地内の通路の劣化及び損傷の状況	有 無	1, 22, 23	舗装の劣化
(4)	塀	ブロック塀、フェンスの劣化及び損傷の状況	有 無	2, 5, 6 7, 10 21	フェンスの破損
(5)	擁壁	擁壁の劣化及び損傷の状況	有 無	3, 8, 1 1 13, 15 16, 17	擁壁の劣化、クラック
(6)	その他	上記以外の劣化及び損傷の状況	有 無	4, 19 20, 25 26	側溝の植生、側溝への土の堆積、マンホールの陥没、門扉のストッパー破損、雨水排水による土の陥没

配置図
※別添図参照

凡 例

建 物

未

未とりこわし建物

危

危険建物

借

借用建物

一時

一時使用建物

門


正門・通用門

合

合併処理場


受

受電設備

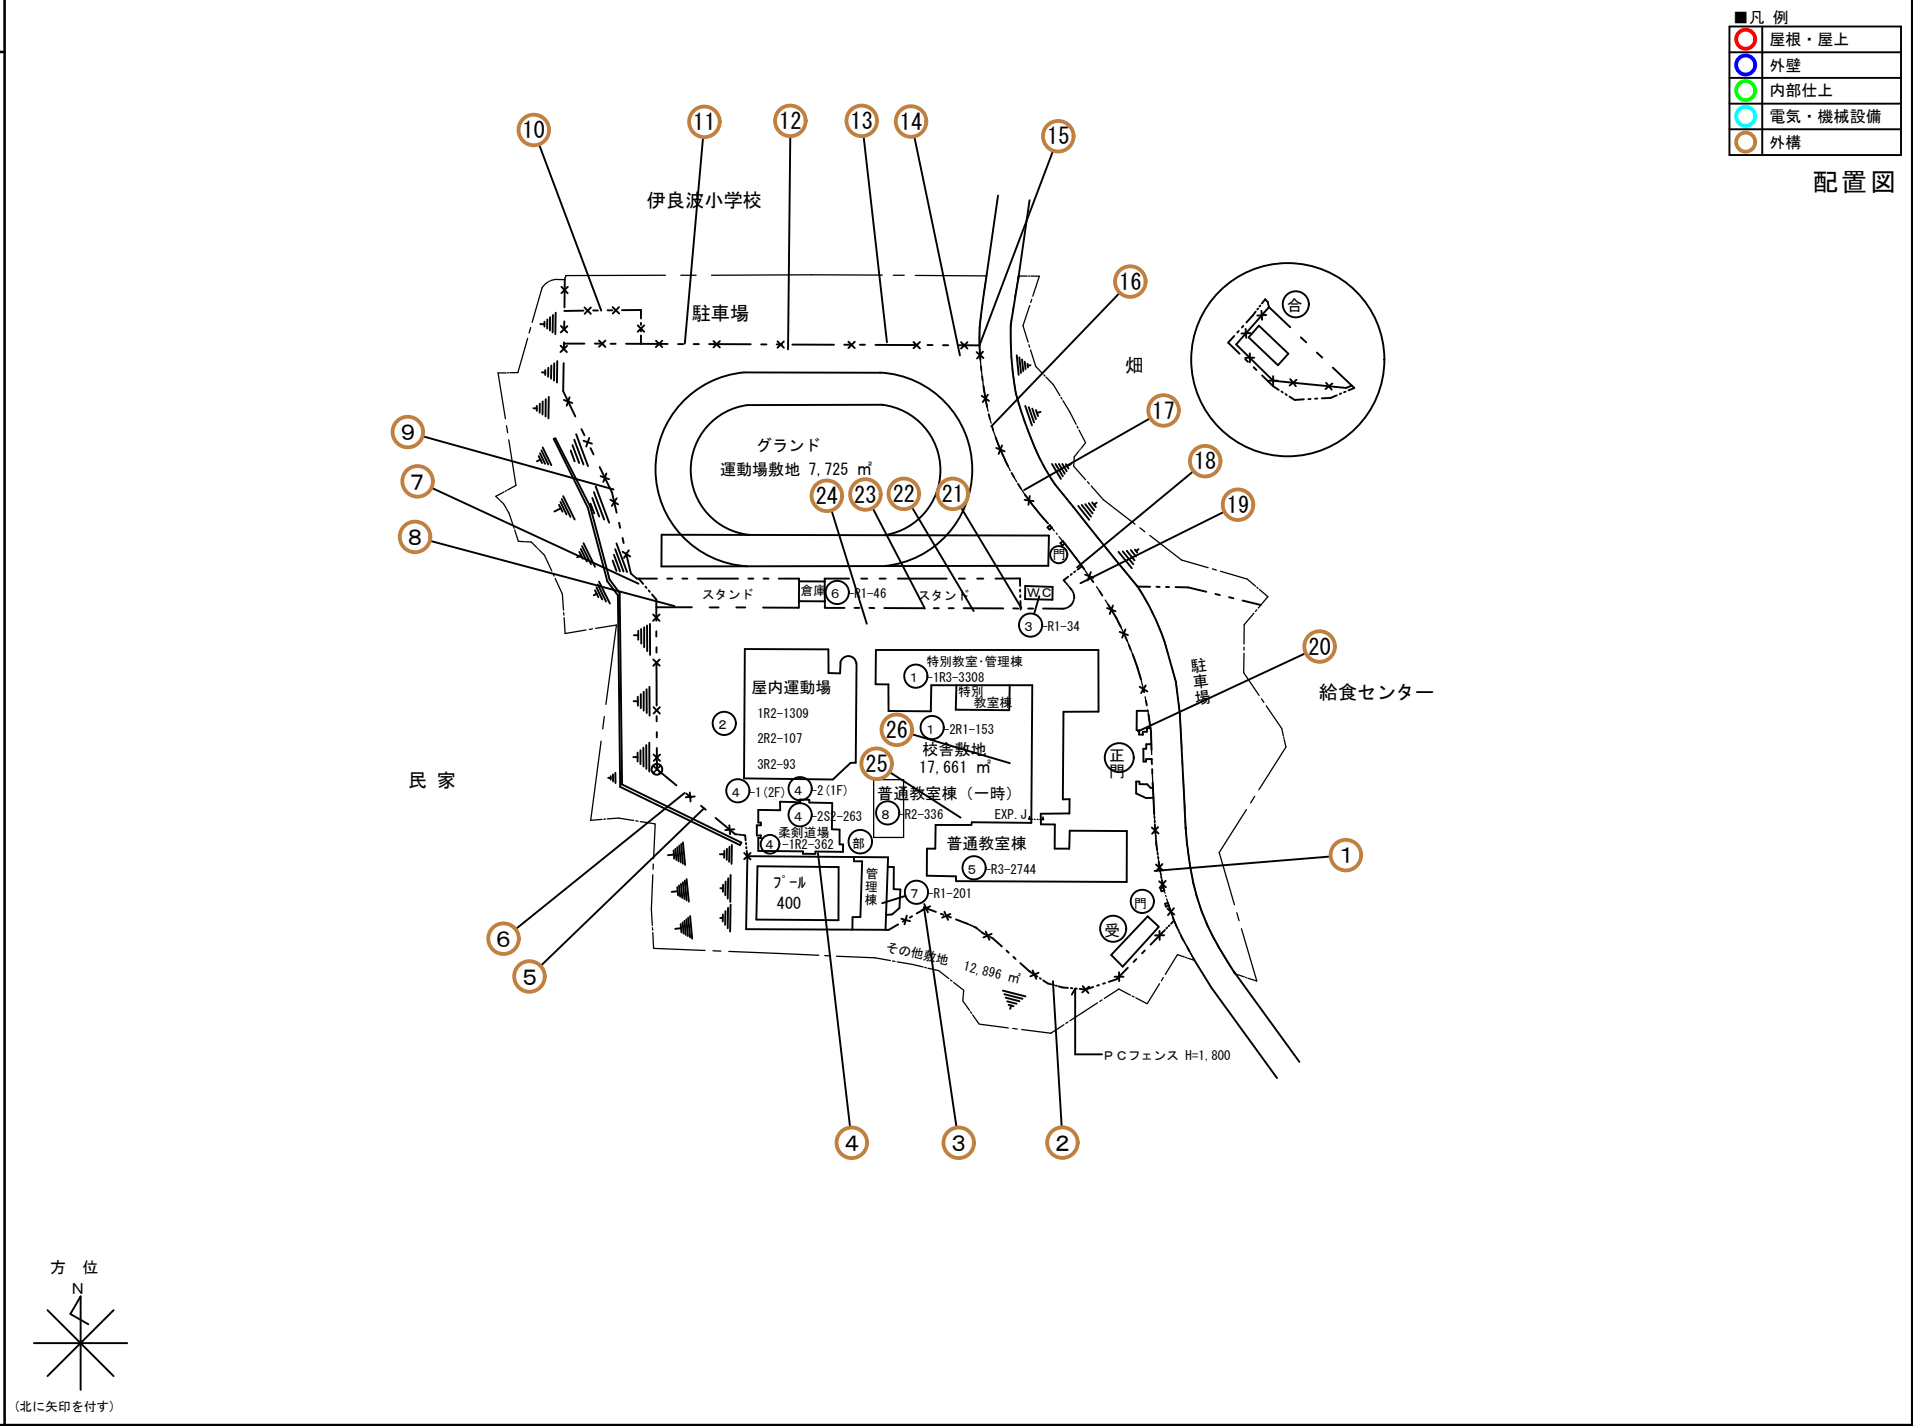

- 凡 例
- 屋根・屋上
 - 外壁
 - 内部仕上
 - 電気・機械設備
 - 外構

配置図

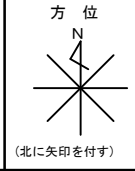

調査写真：豊見城市立伊良波中学校 外構



1 舗装の劣化

外構



2 フェンスの破損

外構



3 擁壁の割れ

外構



4 側溝の植生

外構



5 フェンスの破損

外構



6 フェンスの破損

外構



7 フェンスの破損・倒れ

外構



8 擁壁の破損

外構



9 側溝の詰まり

外構



10 フェンス扉の劣化・破損

外構



11 擁壁のクラック

外構



12 側溝の詰まり

外構



13 擁壁のクラック

外構



14 側溝への土の堆積

外構



15 擁壁のクラック

外構

調査写真：豊見城市立伊良波中学校 外構



15 前項別角度写真

外構



16 擁壁のクラック

外構



17 擁壁のクラック

外構



18 側溝への土の堆積

外構



19 マンホールの陥没

外構




20 門扉ストッパーの破損

外構



21 フェンスの劣化・破損

外構

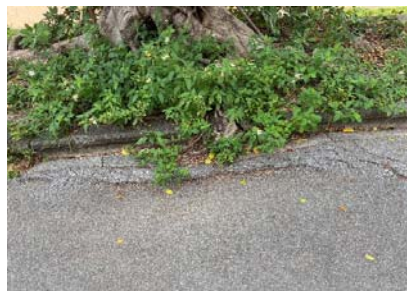

22 舗装の劣化

外構



23 舗装の劣化

外構



24 地盤の陥没

外構



25 側溝への土の堆積

外構



26 雨水排水による陥没

外構

劣化状況調査票(建築)

調査日	令和7年1月8日	通し番号	43	棟番号	1	建築年度 (築年数)	S61(38年)
調査者		学校名	伊良波中学校			建物名	校舎
屋根・屋上の仕様		【H25に改修】ウレタン塗膜防水 トップコート:不明			外壁の仕様		
					【H25に改修】高圧洗浄+複層塗材E+トップコート:耐候性2種		

部位	調査項目 (劣化評価指摘箇所にチェック)		写真番号	劣化状況に関するコメント	評価
		箇所数			
1 屋根・屋上	☐ 降雨時に雨漏りがある		7	パイプの錆	B
	☐ 天井等に雨漏り痕がある		6	扉の劣化・破損	
	☐ 防水層に膨れ・破れ等がある				
	☐ 屋根葺材に錆・損傷がある				
	☐ 笠木・立上り等に損傷がある				
	☐ 樋やルーフィングを目視点検できない				
	☒ 上記以外の指摘がある	2			
	2 外壁	☒ 鉄筋が見えているところがある	1	1, 2	
☐ 外壁から漏水がある			3	窓ガラスのヒビ	
☐ 塗装の剥がれ			15～19、23、24、27	外壁のクラック	
☐ タイルや石が剥がれている			28	手摺壁のクラック	
☒ 大きな亀裂がある		1	13	時計の錆	
☐ 手摺に錆・損傷がある			14	軒裏のクラック	
☒ 窓(サッシ)に変形・損傷等がある		1	21、22、26、29	梁のクラック	
☒ 上記以外の指摘がある		17	30、33	外壁の破損	

部位	調査項目(劣化評価指摘箇所をチェック)	写真番号	劣化状況に関するコメント	評価
3 内部仕上	☒ 床(仕上げ材、クラック状況など)	20,21,23,26,40,43,44	52,73 床材の劣化	C
	☒ 壁(仕上げ材、クラック状況など)	39	柱のクラック	
	☒ 天井(仕上げ材、クラック状況など)	1,2,19,22,24,25,27	29～38,41,42,45～48,51,53,54,55,57～63,72,74,88 内壁のクラック	
	☐ 防火戸(開閉状況など)	49, 50	内壁材の破損	
	☒ その他 (トイレブースの劣化・破損)	56	天井材の劣化	
	☐ その他 ()	28	トイレブースの劣化・破損	
	☐ その他 ()			
4 電気設備	☒ 照明器具(取付状況など)	1,3,7	電気設備の破損	B
	☐ 放送設備(取付状況など)	5,6	電気設備の劣化・カバー無し	
	☐ その他 ()			
5 機械設備	☐ 空調設備(室内外機の取付状況など)		※該当なし	B
	☐ 換気設備(取付状況など)			
	☐ 衛生設備(取付状況など)			
	☐ その他 ()			
	☐			

特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載)

健全度
64 / 100点

劣化状況調査票(建築)

調査日	令和7年1月8日	通し番号	46	棟番号	5	建築年度 (築年数)	S61(38年)
調査者		学校名	伊良波中学校			建物名	校舎
屋根・屋上の仕様		【H25に改修】ウレタン塗膜防水 トップコート:不明			外壁の仕様	【H25に改修】高圧洗浄+複層塗材E+トップコート:耐候性2種	

部位	調査項目 (劣化評価指摘箇所にチェック)		写真番号	劣化状況に関するコメント	評価
		箇所数			
1 屋根・屋上	☐ 降雨時に雨漏りがある		1, 2, 4	土の堆積、ドレン廻りのボール、詰まり(水たまり)	B
	☐ 天井等に雨漏り痕がある		5	トプライト修繕後劣化	
	☐ 防水層に膨れ・破れ等がある		3	外壁割れ	
	☐ 屋根葺材に錆・損傷がある		8, 10	構造規定にあっていないCB塀	
	☐ 笠木・立上り等に損傷がある		9	バルコニー床のクラック	
	☐ 樋やルーフドレンを目視点検できない				
	☒ 上記以外の指摘がある	8			
2 外壁	☒ 鉄筋が見えているところがある	1	8	階段の劣化・破損	B
	☐ 外壁から漏水がある		4, 9～12, 24, 31	外壁のクラック	
	☒ 塗装の剥がれ	4	5, 6, 7, 20	塗装の劣化	
	☐ タイルや石が剥がれている		32	ドレンの植生	
	☐ 大きな亀裂がある		25	外壁の錆もれ	
	☐ 手摺に錆・損傷がある				
	☐ 窓(サッシ)に変形・損傷等がある				
	☒ 上記以外の指摘がある	8			


部位	調査項目(劣化評価指摘箇所をチェック)	写真番号	劣化状況に関するコメント	評価
3 内部仕上	☒ 床(仕上げ材、クラック状況など)	3,8,13,67,76,78	床材の劣化	C
	☒ 壁(仕上げ材、クラック状況など)	6,7,10,14,15,64,79	83,84,87 内壁のクラック	
	☒ 天井(仕上げ材、クラック状況など)	16,18	梁のクラック	
	☐ 防火戸(開閉状況など)	5,9,17,68,75,77	80,81,82 天井材の劣化	
	☒ その他 (右欄記載)	4,11-1,12,65,71	タイルの劣化	
	☐ その他 ()	11-2,	アルミ窓枠の劣化	
	☐ その他 ()	69,86	照明器具の錆(多数)	
4 電気設備	☒ 照明器具(取付状況など)	70	ドアクローザーの破損	B
	☐ 放送設備(取付状況など)	66	クレセントの破損	
	☐ その他 ()	85	トイレ内壁の破損	
5 機械設備	☐ 空調設備(室内外機の取付状況など)	8	配管の錆	B
	☐ 換気設備(取付状況など)			
	☒ 衛生設備(取付状況など)			
	☐ その他 ()			
	☐			

特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項があれば、該当部位と指摘内容を記載)

健全度
64 / 100点

(令和6年度)

平面図



学校名

伊良波中学校

調査番号

(都道府県)

(市町村)

(学 校)

整理番号

4 7

2 1 2

3 6 5 6

■凡例

- 屋根・屋上
- 外壁
- 内部仕上
- 電気・機械設備
- 外構

校舎

棟番号 1

棟番号 5


1階平面図

(文 部 省)

(令和6年度)

平面図

縮尺



学校名

伊良波中学校

調査番号

(都道府県)
4 7

(市町村)
2 1 2

(学 校)
3 6 5 6

整理番号

凡 例	
○	屋根・屋上
○	外壁
○	内部仕上
○	電気・機械設備
○	外構

校舎

棟番号 1

棟番号 5

2 階平面図

(文 部 省)

(令和6年度)

平面図	縮尺	0	5	10	15	20	学校名	伊良波中学校	調査番号	(都道府県)	(市町村)	(学 校)	整理番号
		1 / 5 0 0								4 7	2 1 2	3 6 5 6	


■凡 例	
○	屋根・屋上
○	外壁
○	内部仕上
○	電気・機械設備
○	外構

校舎

棟番号 1

棟番号 5


3 階平面図

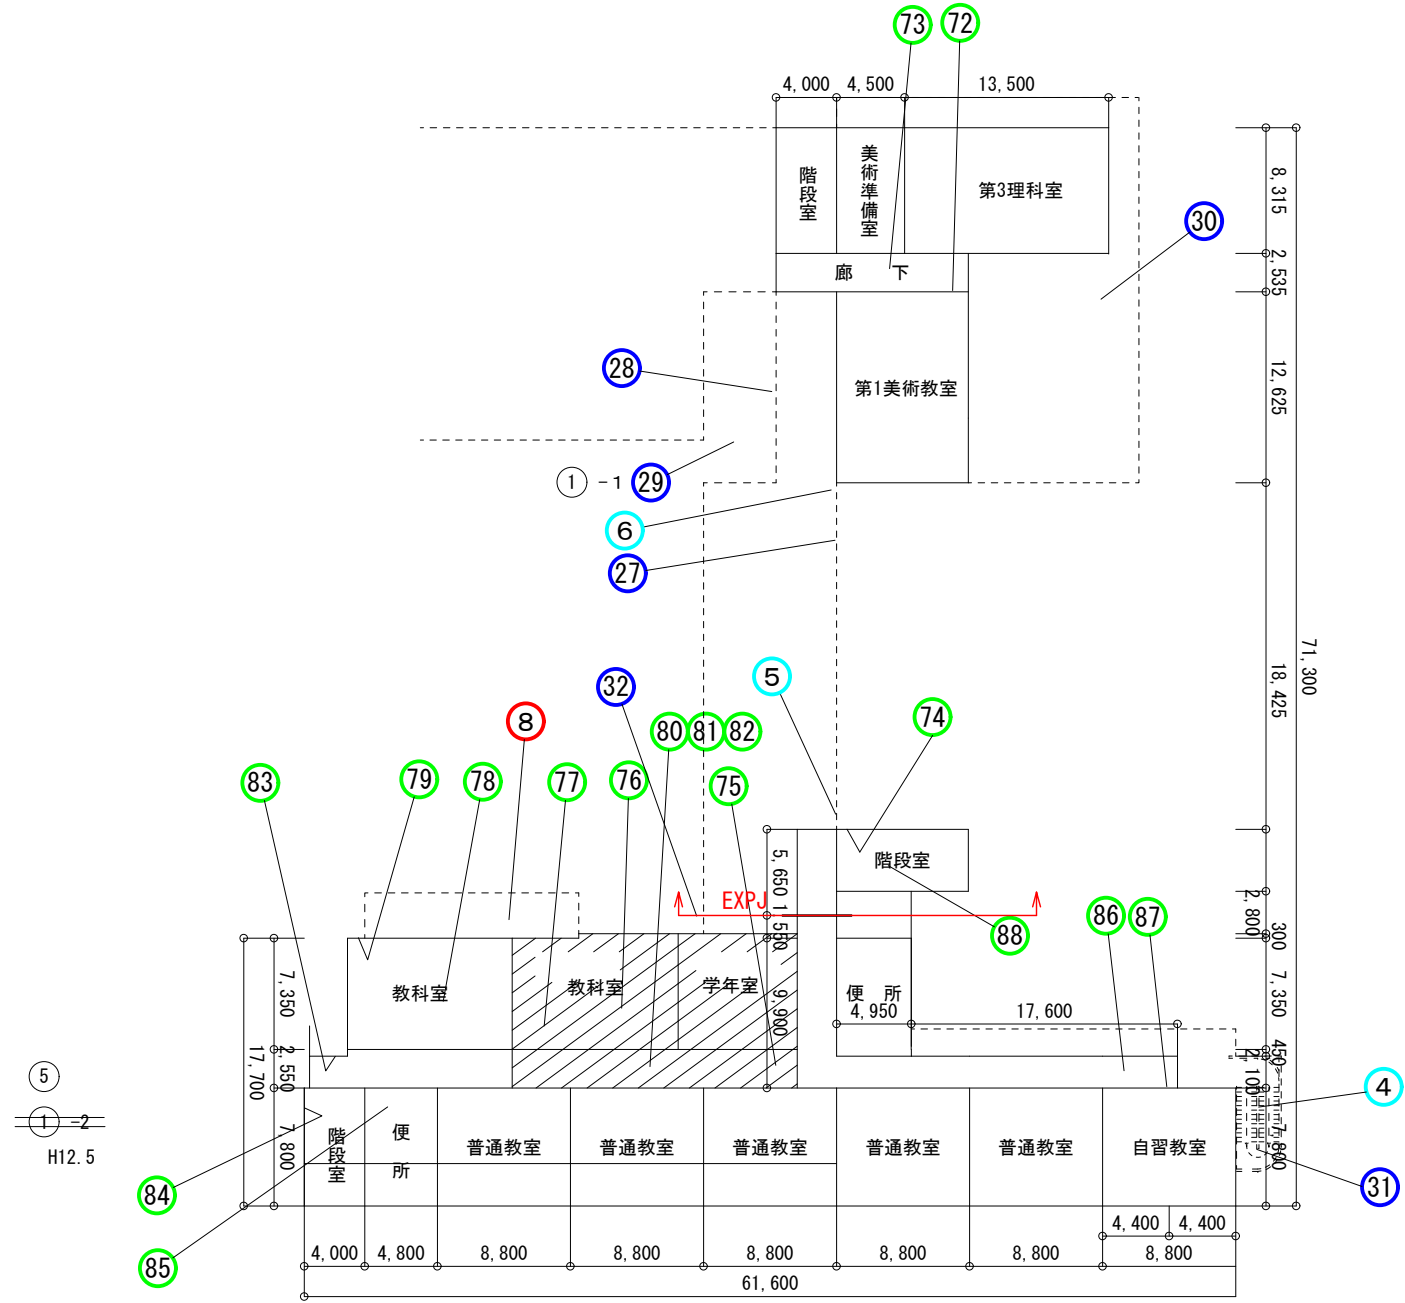

(令和6年度)

平面図

縮尺



学校名

伊良波中学校

調査番号

(都道府県)
4 7

(市町村)
2 1 2

(学 校)
3 6 5 6

整理番号

■凡 例

○	屋根・屋上
○	外壁
○	内部仕上
○	電気・機械設備
○	外構



校舎








棟番号 1


棟番号 5

R 階平面図

(文 部 省)



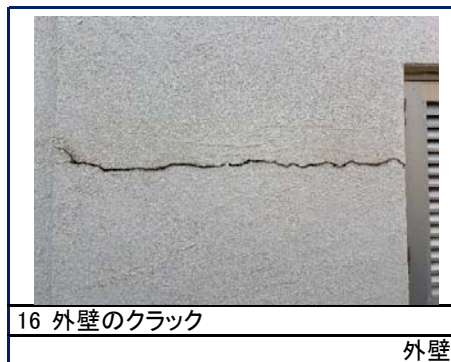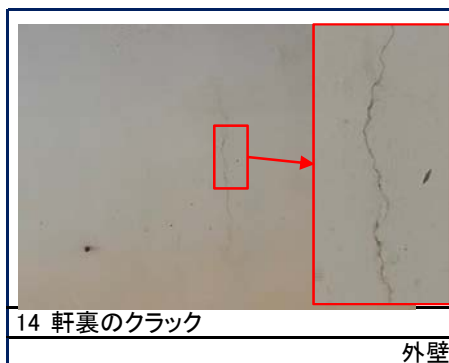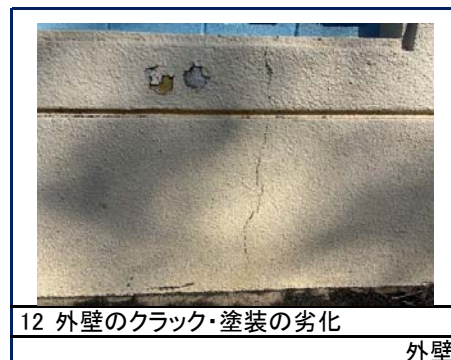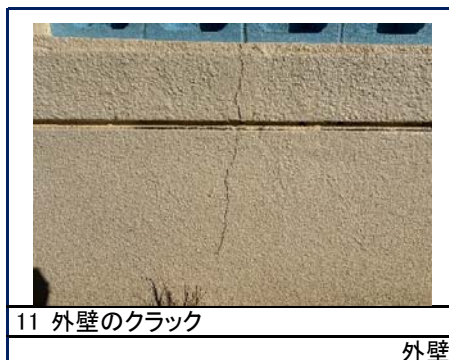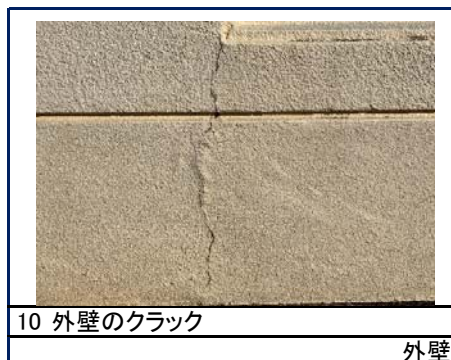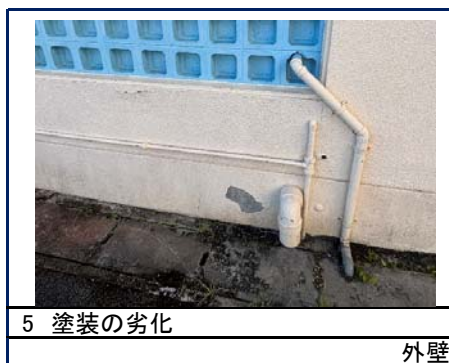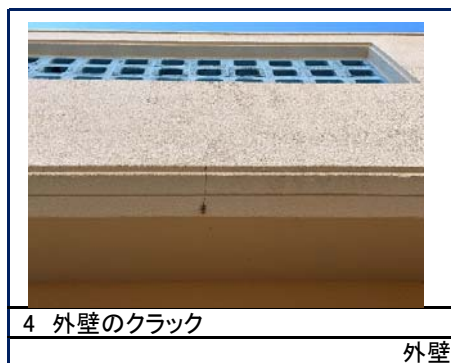

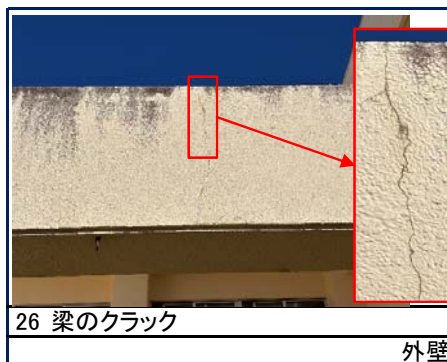



1 内壁のクラック(0.55mm)

内部仕上



2 内壁のクラック

内部仕上



3 床材のクラック

内部仕上



4 タイルの劣化

内部仕上



5 天井材の劣化・破損

内部仕上



5 天井材の劣化・破損

内部仕上



6 内壁のクラック

縦写真
内部仕上



7 内壁のクラック

内部仕上



8 床材のクラック

内部仕上



9 天井材の劣化・破損

内部仕上



10 内壁のクラック

内部仕上



11 -1タイルの破損

内部仕上



11 -2アルミ窓枠の劣化

内部仕上




12 タイルの破損(縦ひび)

内部仕上



13 床材の劣化

内部仕上

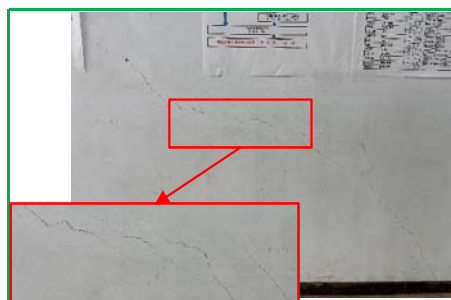

14 内壁のクラック

内部仕上



15 内壁のクラック

内部仕上



16 梁のクラック

内部仕上



17 天井材の劣化

内部仕上




18 梁のクラック

内部仕上



19 内壁のクラック

内部仕上

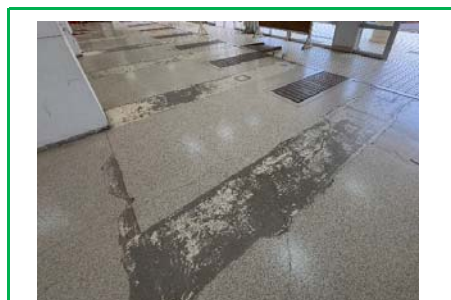

20 床材の劣化

内部仕上



21 床材の劣化

内部仕上



22 内壁のクラック

内部仕上



23 床材の劣化

内部仕上




24 内壁のクラック

内部仕上



25 内壁のクラック

内部仕上

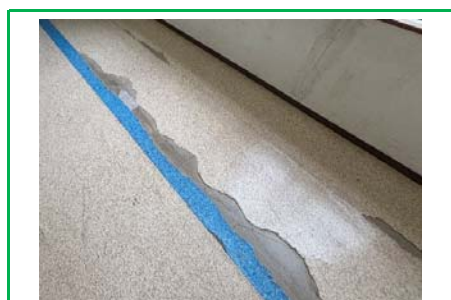

26 床材の劣化

内部仕上




26 床材の劣化

内部仕上





27 -1内壁のクラック

内部仕上

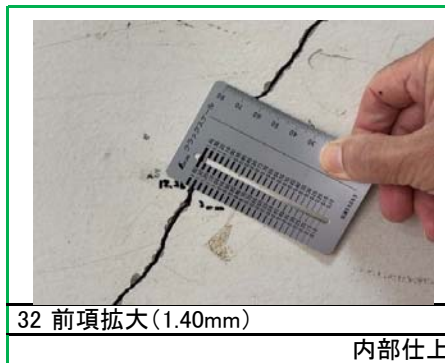




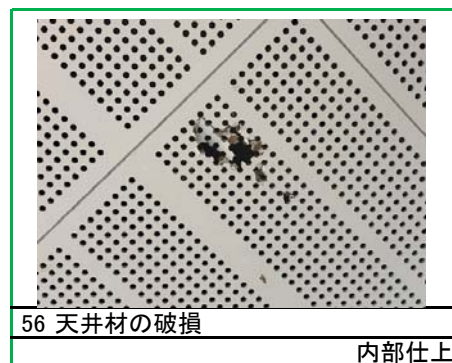

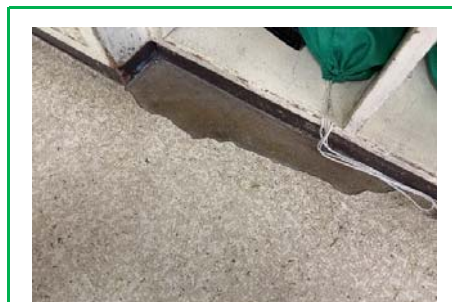

67 床材の劣化

内部仕上

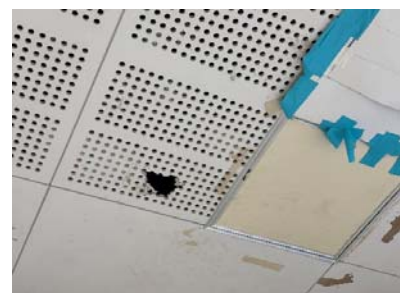


68 天井材の破損

内部仕上



69 照明設備の錆(多数)

内部仕上

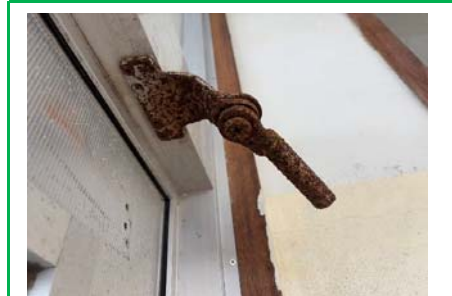

70 ドアクローザーの破損

内部仕上



71 タイルの破損

内部仕上



72 内壁のクラック

内部仕上



73 床材の劣化

内部仕上



74 内壁のクラック

内部仕上



75 天井材の破損

内部仕上



76 床材の劣化

内部仕上



77 天井材の破損

内部仕上



78 床材の劣化

内部仕上



79 内壁のクラック

内部仕上





80 天井材の破損

内部仕上



81 天井材の劣化・破損

内部仕上

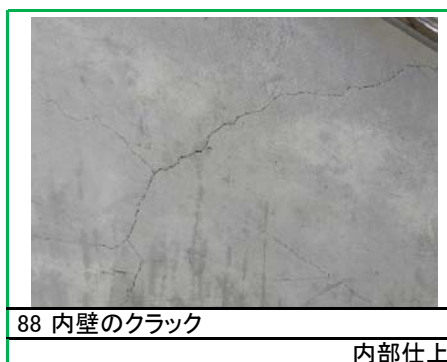



7 電気設備の破損

電気・機械設備



8 配管の錆

電気・機械設備



8 前項上部

電気・機械設備

劣化状況調査票(建築)

調査日	令和7年1月9日	通し番号	44	棟番号	2	建築年度 (築年数)	S61(38年)
調査者		学校名	伊良波中学校			建物名	屋内運動場
屋根・屋上の仕様		【H25に改修】ウレタン塗膜防水 トップコート:不明 ステンレス(おそらくSUS304)t=0.4 工法:立平葺き カラー:フッ素樹脂カラー			外壁の仕様	【H25に改修】高圧洗浄+複層塗材E+トップコート:耐候性2種	

部位	調査項目 (劣化評価指摘箇所にチェック)		箇所数	0	劣化状況に関するコメント	評価
1 屋根・屋上	☐ 降雨時に雨漏りがある			1	ドレンの破損	B
	☐ 天井等に雨漏り痕がある			2	防水層の破損	
	☒ 防水層に膨れ・破れ等がある	1		3	土の堆積、植生	
	☐ 屋根葺材に錆・損傷がある					
	☐ 笠木・立上り等に損傷がある					
	☐ 樋やルーフトレンを目視点検できない					
	☒ 上記以外の指摘がある	2				
2 外壁	☐ 鉄筋が見えているところがある			5,6	外壁の破損	B
	☐ 外壁から漏水がある			8,9,12,13,15	外壁のクラック	
	☒ 塗装の剥がれ	1		2, 3	土間コンのクラック	
	☒ タイルや石が剥がれている	2		1	水飲み場のモルタル破損	
	☐ 大きな亀裂がある			4	ドレンの植生	
	☐ 手摺に錆・損傷がある			7, 10	タイルの劣化	
	☐ 窓(サッシ)に変形・損傷等がある			11	ガラの破損	
	☒ 上記以外の指摘がある	12		14	スラブ塗装の劣化	

部位	調査項目(劣化評価指摘箇所にチェック)	写真番号	劣化状況に関するコメント	評価
3 内部仕上	☒ 床(仕上げ材、クラック状況など)	16,21,27,37,38,39	床材の劣化・破損、床材・ノンスリップの破損	C
	☒ 壁(仕上げ材、クラック状況など)	19, 29	床コンクリートのクラック	
	☒ 天井(仕上げ材、クラック状況など)	14,17,18,30	内壁のクラック・劣化	
	☐ 防火戸(開閉状況など)	1,2,3,6,8,10,11,12,20	内壁の破損、木リブの破損、木扉の破損	
	☒ その他 (右欄記載)	9,15,31,33	天井材の破損	
	☐ その他 ()	4,28,32	クレセントの破損、ドアクローザーの破損、取っ手の破損	
	☐ その他 ()	13	消火器扉の破損	
4 電気設備	☐ 照明器具(取付状況など)	5,7,22,23,24,34,35	設備機器の浮き、コンセント・点検口蓋の破損、照明器の破損	B
	☐ 放送設備(取付状況など)	25	窓ガラスのヒビ	
	☐ その他 ()	26	タイルの破損	
		36	手摺の破損	
5 機械設備	☒ 空調設備(室内外機の取付状況など)		※該当なし	B
	☐ 換気設備(取付状況など)	1	設備機器の固定なし	
	☐ 衛生設備(取付状況など)			
	☐ その他 ()			
	☐			


特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項があれば、該当部位と指摘内容を記載)

健全度
64 / 100点

(令和6年度)

平面図

縮尺



学校名

伊良波中学校

調査番号

(都道府県)
4 7

(市町村)
2 1 2


(学 校)
3 6 5 6

整理番号


■凡 例

○	屋根・屋上
○	外壁
○	内部仕上
○	電気・機械設備
○	外構


屋内運動場

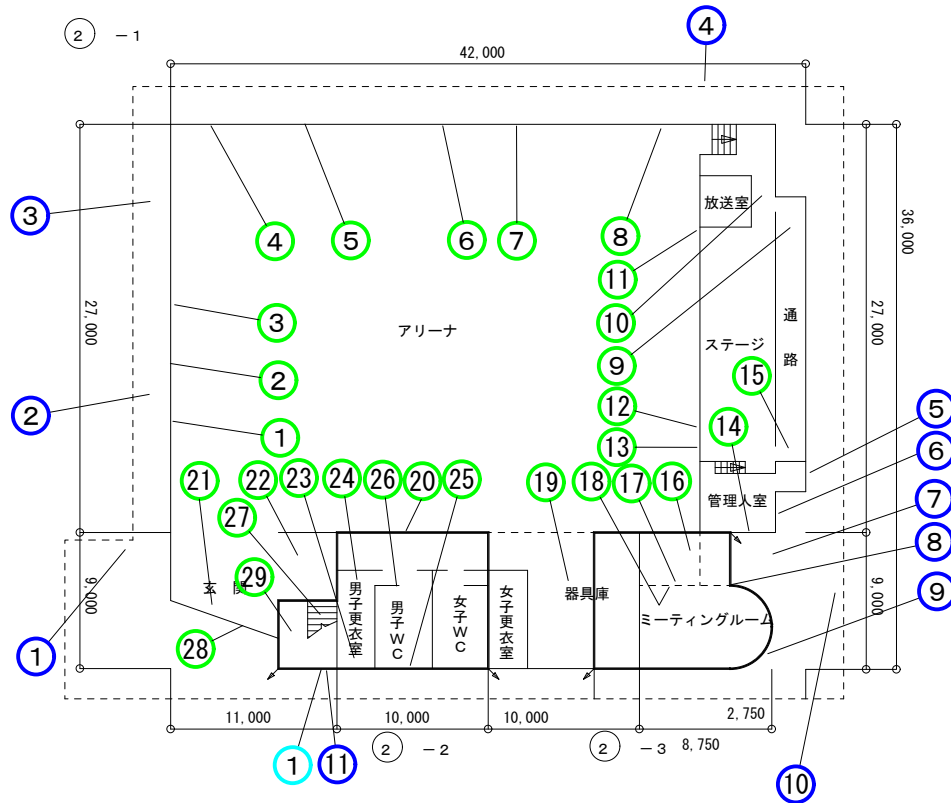

1 階平面図

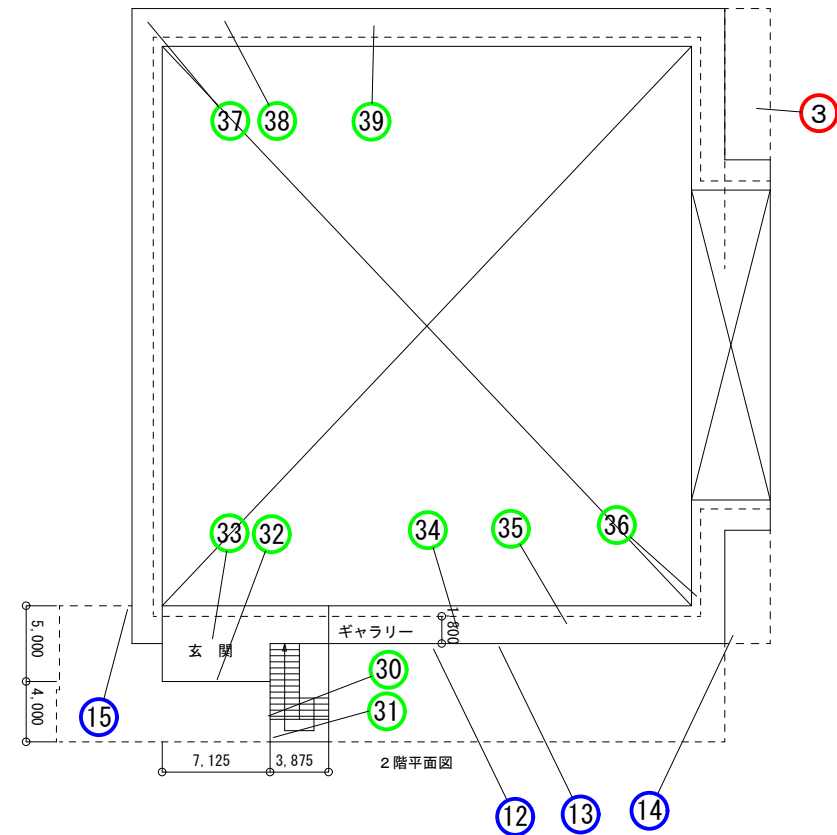


2 階平面図



■凡 例

- 屋根・屋上
- 外壁
- 内部仕上
- 電気・機械設備
- 外構

屋内運動場

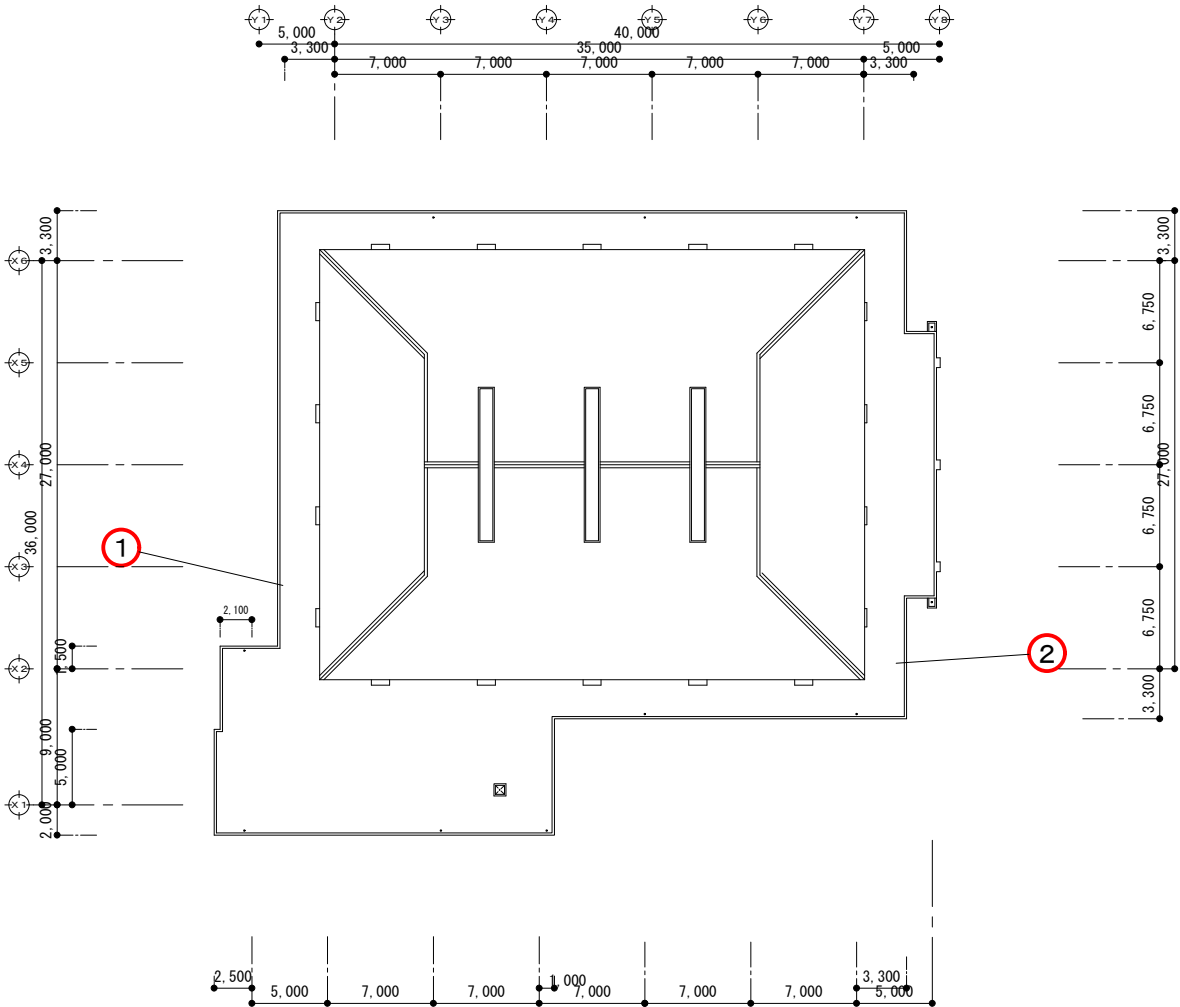

R 階平面図

調査写真：豊見城市立伊良波中学校 屋内運動場



1 ドレンの破損(多数)

屋根・屋上



2 防水層の劣化・破損

屋根・屋上





2 前項拡大

屋根・屋上



3 土の堆積・植生

屋根・屋上



1 水飲み場のモルタルの破損

外壁



2 土間コンのクラック

外壁



3 土間コンのクラック

外壁



4 ドレンの植生

外壁




5 外壁の破損

外壁



6 外壁の破損

外壁

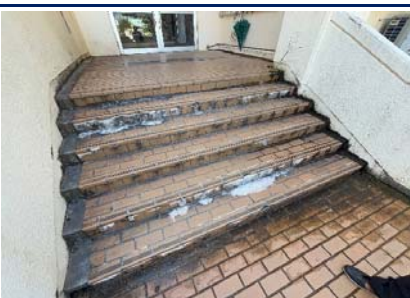

7 タイルの劣化

外壁



8 外壁のクラック

外壁



9 外壁のクラック

外壁



10 タイルの破損

外壁



11 ガラリの破損

外壁



12 外壁のクラック

外壁



13 外壁のクラック

外壁



14 スラブ塗装の劣化

外壁




15 外壁のクラック

外壁



1 内壁の破損

内部仕上

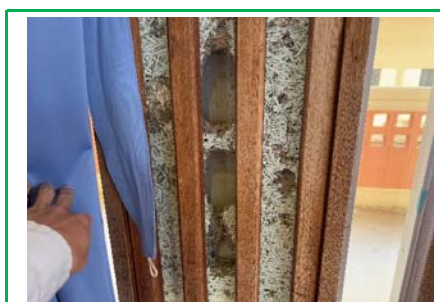


2 内壁の破損

内部仕上




3 内壁の破損

内部仕上

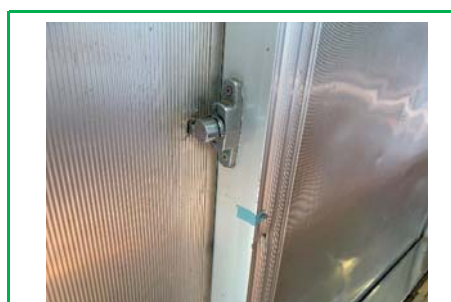

4 クレセントの破損

内部仕上

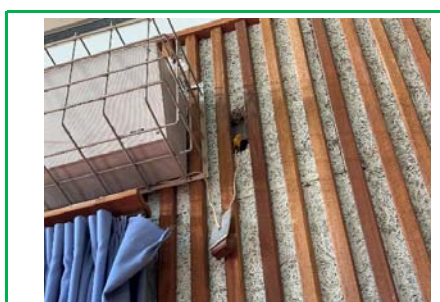

5 コンセントの破損

内部仕上




6 内壁の破損

内部仕上



7 コンセントの破損

内部仕上

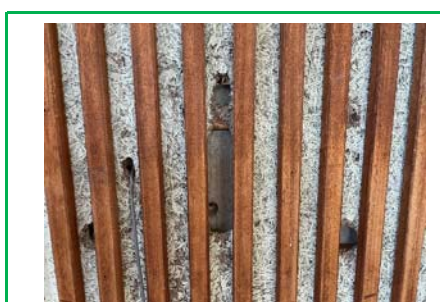


8 内壁の破損

内部仕上



9 天井材の破損

内部仕上

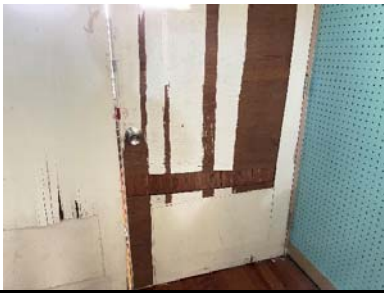

10 木扉の破損

内部仕上



11 木リブの破損

内部仕上



12 内壁の破損

内部仕上



13 消火器扉の破損

縦写真
内部仕上



14 内壁のクラック

縦写真
内部仕上



15 天井材の破損

内部仕上



16 床材の劣化・破損

内部仕上



17 内壁のクラック

内部仕上




18 内壁のクラック及び天井材の破損

内部仕上



19 床コンクリートのクラック

内部仕上

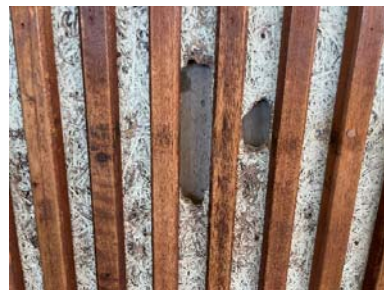

20 内壁の破損

内部仕上



21 床材の劣化・破損

内部仕上



22 設備機器の浮き

内部仕上



23 点検口蓋の破損

内部仕上



24 照明設備の破損

内部仕上



25 窓ガラスのヒビ

内部仕上



26 タイルの破損

内部仕上



27 床材・ノンスリップの破損

内部仕上



28 ドアクローザーの錆

内部仕上



29 床コンクリートのクラック

内部仕上



30 内壁の劣化

内部仕上



31 天井材の破損

内部仕上



32 取っ手の破損

内部仕上



33 天井材の劣化・破損

内部仕上



34 照明設備の破損

内部仕上



35 照明設備の破損

内部仕上



36 手摺の破損

内部仕上



37 床材の劣化・破損(2階ギャラリー広範囲)

内部仕上



38 床材の劣化・破損

内部仕上



39 床材の劣化・破損

内部仕上



1 設備機器の固定無し

電気・機械設備

劣化状況調査票(建築)

調査日	令和7年1月9日	通し番号	45	棟番号	4	建築年度 (築年数)	S62(37年)
調査者		学校名	伊良波中学校			建物名	武道場
屋根・屋上の仕様		【H25に改修】ウレタン塗膜防水 トップコート:不明			外壁の仕様	【H25に改修】高圧洗浄+複層塗材E+トップコート:耐候性2種	

部位	調査項目 (劣化評価指摘箇所にチェック)		写真番号	劣化状況に関するコメント	評価
	箇所数				
1 屋根・屋上	☐ 降雨時に雨漏りがある				B
	☐ 天井等に雨漏り痕がある				
	☐ 防水層に膨れ・破れ等がある				
	☐ 屋根葺材に錆・損傷がある				
	☐ 笠木・立上り等に損傷がある				
	☐ 樋やルーフトレンを目視点検できない				
	☐ 上記以外の指摘がある				
2 外壁	☐ 鉄筋が見えているところがある		1	階段タイルの破損	B
	☐ 外壁から漏水がある		2	手摺壁のクラック	
	☐ 塗装の剥がれ				
	☒ タイルや石が剥がれている	1			
	☐ 大きな亀裂がある				
	☐ 手摺に錆・損傷がある				
	☐ 窓(サッシ)に変形・損傷等がある				
	☒ 上記以外の指摘がある	1			

部位	調査項目(劣化評価指摘箇所にチェック)	写真番号	劣化状況に関するコメント	評価
3 内部仕上	☐ 床(仕上げ材、クラック状況など)	1	塗装の劣化(広範囲)	B
	☒ 壁(仕上げ材、クラック状況など)	2	建具の破損	
	☐ 天井(仕上げ材、クラック状況など)	3,4,5	内壁のクラック・破損	
	☐ 防火戸(開閉状況など)			
	☒ その他 (塗装の劣化)			
	☐ その他 ()			
	☐ その他 ()			
4 電気設備	☐ 照明器具(取付状況など)		※該当なし	B
	☐ 放送設備(取付状況など)			
	☐ その他 ()			
5 機械設備	☐ 空調設備(室内外機の取付状況など)		※該当なし	B
	☐ 換気設備(取付状況など)			
	☐ 衛生設備(取付状況など)			
	☐ その他 ()			
	☐			


特記事項(改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載)

健全度
75 / 100点

(令和6年度)

平面图

縮尺



学校名	
-----	--

伊良波中学校

調査番号

(都道府県)	
4	7

	(市町村)		
	1	1	1
2	1	1	2
	1	1	1


	(学 校)			
2	3	6	5	

整理番号

■凡 例


- | | |
|---|---------|
|  | 屋根・屋上 |
|  | 外壁 |
|  | 内部仕上 |
|  | 電気・機械設備 |
|  | 外構 |

武道場

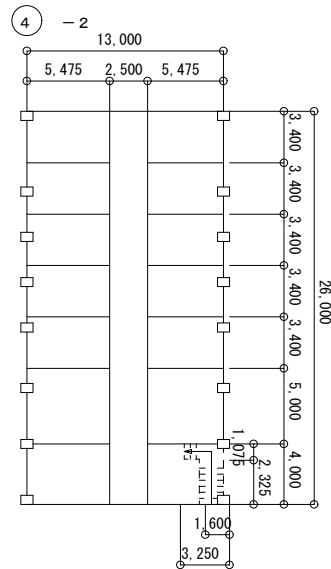


※該当なし

1 階平面図

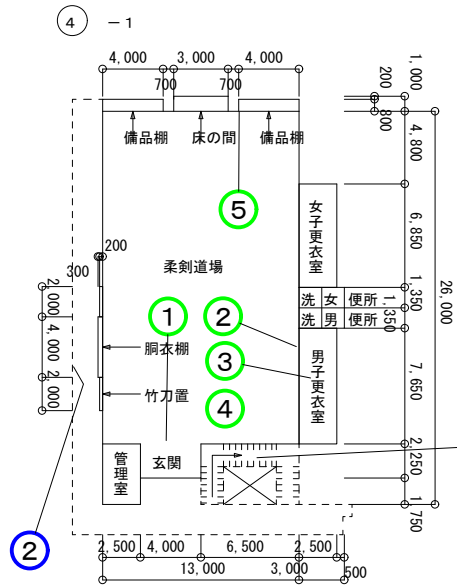


2 階平面図

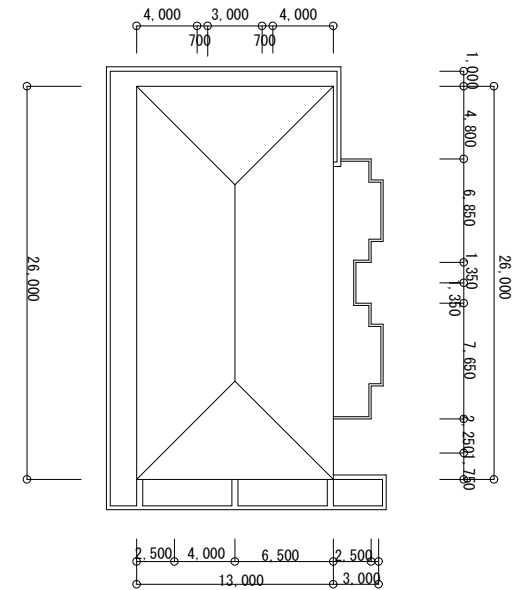

※該当なし

R 階平面図

調査写真：豊見城市立伊良波中学校 武道場



※屋根・屋上、電気・機械設備は該当なし

■アスベスト調査 部材リスト(案)

資料⑥

施設の名称等	検体数
校舎	73
屋内運動場	30
武道場	22
合 計	125

【 校 舎 】

No.	施設の名称等	名称	採取部位	採取地点 (代表地点)	備考
1	校舎 外部	仕上塗材(覆層)及び下地調整塗材	壁	外部	
2		タイル貼付け材:磁器タイル	壁	外部(2F部)	正面2F部
3		仕上塗材(薄塗)及び下地調整塗材	壁(CB)	外部	水色 ペランダ外側
4		タイル貼付け材:クリンカタイル	床	外部(昇降口前)	昇降口内と共通
5		仕上塗材(薄塗)及び下地調整塗材	軒裏	外部	
6		フレキシブルボード	軒天	外部	
7		仕上塗材(薄塗)及び下地調整塗材	笠木	外部	左官塗材を考慮
8		シーリング	建具廻り	外部	
9		防水材	屋上	外部	
10		防水塗装	ペランダ	外部	
11		仕上塗材(覆層)及び下地調整塗材	壁	外部(増築部)	1Fビロティー部分を改修
12		仕上塗材(薄塗)及び下地調整塗材	軒裏	外部(増築部)	1Fビロティー部分を改修
13		シーリング	建具廻り	外部(増築部)	1Fビロティー部分を改修
14		防水材	床	屋上	
15		防水塗装	床	ペランダ等	緑色
16		シーリング	トップライト部	屋上	
17	校舎 内部A	塩ビ長尺床材	床	廊下・普通教室等	
18		接着剤:塩ビ長尺床材	床	廊下・普通教室等	
19		ソフト巾木	巾木	廊下・普通教室等	
20		接着剤:ソフト巾木	巾木	廊下・普通教室等	
21		接着剤:板巾木	巾木	廊下・普通教室等	存在すれば採取
22		仕上塗材(VP)及び下地調整塗材	壁	廊下・普通教室等	
23		化粧石膏ボード	天井	廊下等	910×910
24		穿孔石膏ボード	天井	普通教室等	910×910
25		ボーダー用石膏ボード	天井	普通教室等	910×910 平板
26		タイル貼付け材:モザイクタイル	床	便所等	
27		タイル貼付け材:100角タイル	壁	便所等	
28		フレキシブルボード(目透かし)	天井	便所等	910×910
29		仕上塗材(AEP)及び下地調整塗材	階段裏・壁	階段室	普通教室等の梁にも使用
30		接着剤:タイルカーペット	床	1F 休憩室	改修 量+タイルカーペット
31		和風化粧石膏ボード(目透かし)	天井	1F 休憩室等	450×2700
32		化粧石膏ボード	天井	1F 職員更衣室等	465×910
33		塩ビ長尺ノンスリップ床材	床	1F 技術教室等	
34		接着剤:塩ビ長尺ノンスリップ床材	床	1F 技術教室等	
35		接着剤:カーペット	床	2F 放送室	
36		断熱材	壁内部	2F 放送室	未確認
37		ロックワール吸音板(リブ)	天井	2F 放送室等	303×606
38		ロックワール吸音板(平)	天井	2F 放送室等	303×606
39		下地石膏ボード	天井	2F 放送室等	910×1820 接貼用
40		ロックワール吹付	天井・梁	2F スタジオ	
41		ビニル床シート(ベージュ)	床	2F廊下(張替部)等	改修 2F廊下一部・階段一部
42		接着剤:ビニル床シート(ベージュ)	床	2F廊下(張替部)等	改修 2F廊下一部・階段一部
43		ソフト巾木(薄茶)	巾木	2F廊下(張替部)	改修 2F廊下一部・階段一部
44		接着剤:ソフト巾木(薄茶)	巾木	2F廊下(張替部)	改修 2F廊下一部・階段一部
45		フレキシブルボード	机天板	3F美術教室	
46	校舎 内部B (A共通部分)	フレキシブルボード	机天板	2F理科教室	
47		ビニルシート(白)	床	1F 第2相談室	増築部
48		接着剤:ビニル床シート(白)	床	1F 第2相談室	増築部
49		仕上塗材(覆層)及び下地調整塗材	壁	1F 第2相談室	増築部 柱部は外壁(図付)と同一の可能性あり
50		石膏ボード	間仕切り壁	1F 第2相談室等	増築部
51		ソフト巾木	巾木	1F STEP教室等	増築部
52		接着剤:ソフト巾木	巾木	1F STEP教室等	増築部
53		穿孔石膏ボード	天井	1F STEP教室等	増築部 孔小・正方形
54		平石膏ボード	天井	1F STEP教室等	増築部 正方形
55		塩ビ長尺床材	床	廊下・普通教室等	
56		接着剤:塩ビ長尺床材	床	廊下・普通教室等	
57		ソフト巾木	巾木	廊下・普通教室等	
58		接着剤:ソフト巾木	巾木	廊下・普通教室等	
59		接着剤:板巾木	巾木	廊下・普通教室等	存在すれば採取
60		仕上塗材(VP)及び下地調整塗材	壁	廊下・普通教室等	
61		化粧石膏ボード	天井	廊下等	910×910
62		穿孔石膏ボード	天井	普通教室等	910×910
63		ボーダー用石膏ボード	天井	普通教室等	910×910 平板
64		タイル貼付け材:モザイクタイル	床	便所等	
65		タイル貼付け材:100角タイル	壁	便所等	
66		フレキシブルボード(目透かし)	天井	便所等	910×910
67	校舎 内部B	仕上塗材(AEP)及び下地調整塗材	階段裏・壁	階段室	普通教室等の梁にも使用
68		和風化粧石膏ボード(目透かし)	天井	1F 特殊学級備品室	450×2700
69		ビニル床シート(黄緑)	床	旧多目的ホール・廊下	改修 1～3F共通
70		接着剤:ビニル床シート(黄緑)	床	旧多目的ホール・廊下	改修 1～3F共通
71		ソフト巾木	巾木	旧多目的ホール・廊下	改修 1～3F共通
72		接着剤:ソフト巾木	巾木	旧多目的ホール・廊下	改修 1～3F共通
73		塗床	床	1F 配膳室	

【 屋内運動場 】

No.	施設の名称等	名称	採取部位	採取地点 (代表地点)	備考
1	屋内運動場 外部	仕上塗材(覆層)及び下地調整塗材	壁	外部	
2		仕上塗材(薄塗)及び下地調整塗材	壁	外部(CB部)	茶色
3		仕上塗材(薄塗)及び下地調整塗材	軒裏	外部	
4		シーリング	建具廻り	外部	
5		タイル貼付け材:磁器タイル	床	外部(玄関前)	
6		防水材	床	屋上	シート防水+塗膜?
7		接着剤:防水材	床	屋上	シート防水の接着剤を考慮
8		シーリング	屋根Co接続部	屋上	
9	屋内運動場 内部	長尺塩ビシート	床	玄関ホール等	
10		接着剤:長尺塩ビシート	床	玄関ホール等	
11		ソフト巾木	巾木	玄関ホール等	
12		接着剤:ソフト巾木	巾木	玄関ホール等	
13		仕上塗材(薄塗)及び下地調整塗材	壁	玄関ホール等	
14		仕上塗材(薄塗)及び下地調整塗材	天井	玄関ホール等	
15		フレキシブルボード	天井	前室等	張替確認 PBかも
16		タイル貼付け材:108角磁器タイル	床	便所等	
17		防水材	床	便所等	図面確認 状況によっては調査時採取不可
18		タイル貼付け材:108半磁器タイル	壁	便所等	
19		フレキシブルボード	天井	便所等	
20		接着剤:板巾木	巾木	アリーナ等	存在すれば採取
21		木毛セメント板	壁	アリーナ等	
22		木毛セメント板	天井	アリーナ等	
23		ルーフィング材	天井裏	アリーナ等	
24		コルクタイル	床	ミーティングルーム	
25		接着剤:コルクタイル	床	ミーティングルーム	
26		接着剤:カーペット(緑)	ベンチ	ミーティングルーム	
27		ロックワール吸音板	天井	管理室等	
28		石膏ボード	天井	ステージ(放送室側)	図面より張替確認
29		左官塗材	手すり	階段室	
30		ロックワール吸音板(茶)	天井	階段室・ギャラリー	

【 武道場 】

No.	施設の名称等	名称	採取部位	採取地点 (代表地点)	備考
1	武道場 外部	仕上塗材(覆層)及び下地調整塗材	壁	外部	
2		仕上塗材(覆層)及び下地調整塗材	壁	外壁(改修部)	1Fビロティ改修追加壁(CB)
3		仕上塗材(薄塗)及び下地調整塗材	軒裏	外部	
4		シーリング	建具廻り	外部	
5		シーリング	建具廻り	外壁(改修部)	1Fビロティ改修追加壁(CB)
6		左官塗材	笠木	外部	
7		左官塗材	笠木	外壁(改修部)	1Fビロティ改修追加壁(CB)
8		防水材	床	屋上	
9		シーリング	屋根Co接続部	屋上	
10		サイディング	壁	外部廊下	1Fビロティ改修
11		セメント板	壁(捨て貼り)	外部廊下	1Fビロティ改修 存在しない可能性あり
12	武道場 内部(2F)	タイル貼付け材:磁器タイル	床	玄関	
13		接着剤:木巾木	巾木	玄関等	存在すれば採取
14		石綿セメント板	天井	玄関等	
15		仕上塗材(薄塗)及び下地調整塗材	壁	剣道場・柔道場等	
16		仕上塗材(薄塗)及び下地調整塗材	天井	剣道場・柔道場等	
17		木毛セメント板	天井	剣道場・柔道場等	
18		長尺塩ビシート	床	管理室等	
19		接着剤:長尺塩ビシート	床	管理室等	
20		タイル貼付け材:モザイクタイル	床	便所等	
21		タイル貼付け材:100角タイル	壁	便所等	
22		ビニルクロス	壁・天井	床の間	